

Version 6.0

Deutsch

Leica TPS1200+Gebrauchsanweisung

- when it has to be **right**



Einführung

Erwerb

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres TPS1200+ Instruments.





Diese Gebrauchsanweisung enthält, neben den Hinweisen zur Verwendung des Produkts auch wichtige Sicherheitshinweise. Siehe Kapitel "6 Sicherheitshinweise" für weitere Informationen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch

Produktidentifikation

Die Typenbezeichnung und die Serien Nr. Ihres Produkts ist auf dem Typenschild angebracht.

Übertragen Sie diese Angaben in Ihre Gebrauchsanweisung und beziehen Sie sich immer auf diese Angaben, wenn Sie Fragen an unsere Vertretung oder eine von Leica Geosystems autorisierte Servicestelle haben.

Тур:	
Serien-Nr ·	

Symbole

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Тур	Beschreibung
<u></u> Gefahr	Unmittelbare Gebrauchsgefahr, die zwingend schwere Personenschäden oder den Tod zur Folge hat.
Marnung	Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die schwere Personenschäden oder den Tod bewirken kann.
Vorsicht	Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die nur geringe Personenschäden, aber erhebliche Sach-, Vermögens- oder Umweltschäden bewirken kann.
	Nutzungsinformation, die dem Benutzer hilft, das Produkt technisch richtig und effizient einzusetzen.

Warenzeichen (Trademarks)

- CompactFlash und CF sind Warenzeichen der SanDisk Corporation
- Bluetooth ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gültigkeit dieser Gebrauchsanweisung

	Beschreibung
Allgemein	Das vorliegende Handbuch gilt für alle TPS1200+ Instrumente. Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen sind hervorgehoben und beschrieben.
Fernrohr	Messung im IR Modus: Bei der Messung auf einen Reflektor im EDM Modus "IR" verwendet das Fernrohr einen breiten sichtbaren Rotlaser, der koaxial aus dem Fernrohrobjektiv austritt.
	Messung im RL Modus und LO Modus: (gültig für Instrumente, die mit einem reflektorlosen EDM ausgestattet sind) Bei der Messung in den EDM Modi "RL" und "LO" verwendet das Fernrohr einen schmalen Rotlaser, der koaxial aus dem Fernrohrobjektiv austritt.

Verfügbare Dokumentation

Name	Beschreibung und Format		
Gebrauchsan- weisung	Das Benutzerhandbuch enthält alle Anweisung um das Produkt grundlegend zu bedienen. Es gibt einen Produktüberblick, zusammen mit den technischen Daten und Sicherheitshinweisen.	\	√

Name	Beschreibung und Format		1
System Feldhandbuch	Beschreibt die generelle Arbeitsweise mit dem Produkt in der Standardanwendung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch.		✓
Feldhand- buch Applika- tionen	Beschreibt spezifische Onboard Applikationsprogramme für die Standardanwendung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch.	√	√
Technisches Referenz- handbuch	Vollständiges Handbuch über das Produkt und die Anwedungsprogramme. Eingeschlossen sind ausführliche Beschreibungen von speziellen Software/Hardware Einstellungen und Software/Hardware Funktionen, die für technische Spezialisten bestimmt sind.		√

Die folgenden Quellen enthalten alle TPS1200+ Dokumentation und Software:

- · die SmartWorx DVD
- http://www.leica-geosystems.com/downloads

Inhaltsverzeichnis TPS1200+ 6

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Ka	pitel		Seit
	1	Sys	tembeschreibung	1
		1.1	Systemkomponenten	1:
		1.2	Systemkonzept	2
			1.2.1 Softwarekonzept	2
			1.2.2 Konzept für die Datenspeicherung und	
			Datenkonvertierung	2
			1.2.3 Konzept für die Stromversorgung	2
		1.3	Inhalt des Transportbehälters	2
		1.4	Instrumentenbestandteile	2
	2	Ben	utzeroberfläche	3
		2.1	Tastatur	3
		2.2	Anzeige	3
		2.3	Bedienungskonzept	4
		2.4	Icons	4
	3	Bed	lienung	5
	-	3 1	Aufstellen des Instruments	5

3.2 Automatische Erkennung von Geräten

	3.3	Aufstellen des Instruments als SmartStation	59
		3.3.1 SmartStation Aufstellung	59
		3.3.2 LED Indikatoren an der SmartAntenna	63
		3.3.3 Arbeiten mit den Aufsteckgehäusen für Modems	65
		3.3.4 LED Indikatoren auf Aufsteckgehäusen	69
	3.4	Aufstellung des Instruments für Fernbedienung	73
		3.4.1 Aufstellung für Fernbedienung	73
		3.4.2 LED Indikatoren am RadioHandle	75
	3.5	Batterie	77
		3.5.1 Bedienungskonzept	77
		3.5.2 Batterie des Instruments	79
		3.5.3 SmartAntenna Batterie	8′
	3.6	Arbeiten mit der CompactFlash Karte	83
	3.7	Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen	87
	3.8	Richtlinien für genaue Messergebnisse	90
ļ	Prüf	en & Justieren	94
	4.1	Übersicht	94
	4.2	Vorbereitungen	98
	4.3	Kombinierte Justierung (I,q, i, c und ATR)	100
	4.4	Justierung der Kippachse (k)	105
	4.5	Justierung der Dosenlibelle an Instrument und Dreifuss	110
	4.6	Justierung der Dosenlibelle am Lotstock	112
	4.7	Überprüfung des Laserlots am Instrument	113
	4.8	Wartung des Stativs	115

5	Wartung und Transport			
	5.1	Transpo	ort	11
	5.2	Lagerur	ng	11
	5.3	Reinige	n und Trocknen	11
	5.4	Wartung	g	12
6	Sich	erheitsh	inweise	12
	6.1	Allgeme	ein	12
	6.2	Verwen	dungszweck	12
	6.3	Einsatz	grenzen	12
	6.4	Verantv	vortungsbereiche	12
	6.5	Gebrau	chsgefahren	12
	6.6	Laserkla	assifizierung	13
		6.6.1	Allgemein	13
		6.6.2	Distanzmesser, Messungen auf Prismen (IR Modus)	13
		6.6.3	Distanzmesser, Messungen ohne Prismen (RL Modus)	13
		6.6.4	Automatische Zielerfassung ATR	14
		6.6.5	PowerSearch PS	14
		6.6.6	Elektronische Zieleinweishilfe EGL	14
		6.6.7	Laserlot	14
	6.7	Elektror	nagnetische Verträglichkeit EMV	15
	6.8	FCC Hi	nweis, aültia in USA	15


7	Tecl	nnische	nische Daten		
	7.1	Winkelr	messung	162	
	7.2	Distanz	messung auf Prismen (IR Modus)	163	
	7.3	Distanz	messung ohne Prisma (RL Modus)	166	
	7.4	Distanz	messung - Long Range (LO Modus)	169	
	7.5	Automa	atische Zielerfassung ATR	171	
	7.6	PowerS	Search PS	175	
	7.7	SmartS	station	177	
		7.7.1	SmartStation Genauigkeit	177	
		7.7.2	SmartStation Dimensionen	179	
		7.7.3	SmartAntenna Technische Daten	180	
	7.8	Konforr	mität zu nationalen Vorschriften	184	
		7.8.1	Kommunikations-Seitendeckel mit Bluetooth	184	
		7.8.2	GFU24, Siemens MC75	185	
		7.8.3	GFU19 (US), GFU25 (CAN), GFU26 (US)		
			CDMA MultiTech MTMMC-C	187	
		7.8.4	RadioHandle	189	
		7.8.5	SmartAntenna mit Bluetooth	191	
	7.9	Allaeme	eine technische Daten des Instruments	193	
	7.10	•	abskorrektur	200	
	-		ionsformeln	206	

Inhaltsverzeichnis	TPS1200+	10
	8 Internationale Beschränkte Herstellergarantie, Software Lizenzvertrag	210
	Stichwortverzeichnis	212

1 Systembeschreibung

1.1 Systemkomponenten

Hauptbestandteile

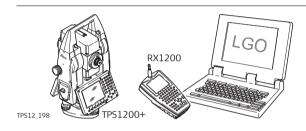

Kompo- nenten	Beschreibung
TPS1200+	ein Instrument zur Messung, Berechnung und Erfassung von Daten.
	umfasst verschiedene Modelle in unterschiedlichen Genauig- keitsklassen.
	integriert mit einem aufgestecktem GNSS System bildet es die SmartStation.
	kann mit dem RX1200 Controller kombiniert werden, um fern- gesteuerte Vermessungen durchzuführen.
	 kann mit LGO verbunden werden, um Daten anzuzeigen, auszutauschen und zu verwalten.
RX1200	Ein für viele Aufgaben verwendbarer Controller, der die Fernbedienung von TPS1200+ Instrumenten ermöglicht.
LGO	Eine Office Software, die aus einer Reihe von Standard und erweiterten Programmen für die Ansicht, den Austausch und die Verwaltung von Daten besteht.

Terminologie

Die folgenden Ausdrücke und Abkürzungen werden in dieser Gebrauchsanweisung verwendet:

Begriff	Beschreibung
TPS	Total Station Positioning System
GNSS	Global Navigation Satellite System (allgemeine Bezeichnung für Satelliten-Navigationssysteme wie GPS, GLONASS, SBAS)
RCS	Remote Control Surveying
LGO	LEICA Geo Office
EDM	Electronic Distance Measurement (Elektronische Distanzmessung)
	EDM bezieht sich auf den im Instrument integrierten Laser Distanzmesser.
	 Drei Messmodi sind verfügbar: IR Modus. Dieser Modus bezieht sich auf die Distanzmessung auf Prismen. RL Modus. Dieser Modus bezieht sich auf die Distanzmessung ohne Prismen. LO Modus. Dieser Modus bezieht sich auf den sichtbaren Rotlaser und die Möglichkeit erweiterte Distanzen auf Prismen zu messen.

Begriff	Beschreibung
PinPoint	PinPoint bezieht sich auf die reflektorlose EDM Technologie, die eine grosse Reichweite mit einem relativ kleinen Laserpunkt ermöglicht. Zwei Optionen sind verfügbar: R400 und R1000.
EGL	Electronic Guide Light (Elektronische Zieleinweishilfe)
	Ein in das Instrument integriertes EGL hilft beim Ausrichten des Prismas. Es besteht aus zwei verschieden farbigen, blinkenden Lampen, die sich am Teleskopgehäuse des Instruments befinden. Die Person, die das Prisma hält, kann sich selbst in der Zielrichtung des Instruments ausrichten.
Motorisiert	Instrumente mit integrierten Motoren, die eine automatische horizontale und vertikale Drehung ermöglichen, werden als M otorisiert bezeichnet.
ATR	Automatic Target Recognition (Automatische Zielerfassung)
	ATR bezieht sich auf den Instrumentensensor, der die automatische Feinanzielung auf ein Prisma ermöglicht.
Automatisiert	Instrumente mit integriertem ATR werden als A utomatisiert bezeichnet.

Begriff	Beschreibung	
	Drei Automationsmodi sind mit ATR verfügbar: Keine: kein ATR - keine Automation und kein Tracking. ATR: automatische Feinanzielung auf ein Prisma. LOCK: automatische Tracking eines bereits angezielten Prismas.	
PowerSearch	PowerSearch bezieht sich auf den Instrumentensensor, mit dem ein Prisma automatisch schnell aufgefunden werden kann.	
SmartStation	Ein TPS1200+ Instrument kombiniert mit einem GNSS System (SmartAntenna) wird als SmartStation bezeichnet.	
	Die Komponenten der SmartStation sind die SmartAntenna, der SmartAntenna Adapter mit Aufsteckgehäuse für ein Modem und der Kommunikations-Seitendeckel.	
	Die SmartStation stellt eine zusätzliche Methode für die Berechnung der Stationskoordinaten zur Verfügung.	
	Für die SmartStation gelten die GNSS Grundsätze, die auch bei den GPS1200 Instrumenten beschrieben sind.	

Begriff	Beschreibung
SmartAntenna	SmartAntenna mit integriertem Bluetooth ist eine Komponente der SmartStation. Sie kann ebenso unabhängig auf einem Lotstock zusammen mit einem GNSS Empfänger und einem RX1200 Controller verwendet werden.
RadioHandle	Ein Bestandteil von RCS ist der RadioHandle. Er ist sowohl ein integriertes Funkmodem mit Antenne als auch ein Tragegriff des Instruments.
Kommunika- tions-Seiten- deckel	Kommunikations-Seitendeckel mit integriertem Bluetooth ist eine Komponente der SmartStation. In Kombination mit dem RadioHandle ist es ebenso ein Bestandteil von RCS.

Instrumentenmodelle

Modell	Beschreibung
TC1200+	Einfacher elektronischer Tachymeter.
TCR1200+	Zusätzliche Bestandteile: Reflektorloses EDM.
TCRM1200+	Zusätzliche Bestandteile: Reflektorloses EDM, Motorisiert.
TCA1200+	Zusätzliche Bestandteile: Automatisiert, Motorisiert.
TCP1200+	Zusätzliche Bestandteile: Automatisiert, Motorisiert, PowerSearch.

Modell	Beschreibung	
	Zusätzliche Bestandteile: Reflektorloses EDM, Automatisiert, Motorisiert.	
TCPP1200±	Zusätzliche Bestandteile: Peflektorloses EDM Automatisiert	

LEICA Geo Office

 LGO (Leica Geo Office) unterstützt GPS1200 und TPS1200+ Instrumente. Es unterstützt ebenso alle anderen Leica TPS Instrumente.

Motorisiert, PowerSearch.

- LGO basiert auf eine grafische Benutzeroberfläche mit Standard Windows® Bedienkonzept.
- LGO bietet folgende Funktionalität:

Funktionalität	Beschreibung
Standard Funktionalität	Umfasst Datenaustausch zwischen Computer und Instrument, Daten Management einschliesslich Ansicht und Editierung, Anzeige, Erstellung und Management von Codelisten, Erstellung und Verwendung von Formatdateien für die Umwandlung von Daten, Laden und Löschen von Systemsoftware und Applikationsprogrammmen.

Funktionalität	Beschreibung
Erweiterte Funktionalität	Umfasst Koordinatentransformationen, GPS und GLONASS Post Processing, Post Processing von Nivellierdaten, Netzaus- gleichung, GIS und CAD Export.

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® XP, Windows® 2000.
- Für weitere Informationen siehe in der Online Hilfe zu LGO.

1.2 Systemkonzept

1.2.1 Softwarekonzept

Beschreibung

TPS1200+ Instrumente beruhen auf einem einheitlichen Softwarekonzept.

Art der Software

Art der Soft- ware	Beschreibung
Systemsoftware	Diese Software umfasst die zentralen Funktionen des Instruments. Die Systemsoftware wird auch als Firmware bezeichnet
	Die Applikationsprogramme Messen und Setup sind in der Firmware integriert und können nicht gelöscht werden.
	Die Sprache Englisch ist in der Firmware integriert und kann nicht gelöscht werden.
Sprache der Software	Zahlreiche Sprachen sind für die TPS1200+ Instrumente verfügbar. Diese Software wird auch als Systemsprache bezeichnet.
	Es können maximal drei Systemsprachen gleichzeitig gespeichert werden - Englisch und zwei andere Sprachen. Englisch ist die Standardsprache und kann nicht gelöscht werden. Eine Sprache wird als die aktive Sprache ausgewählt.

Art der Soft- ware	Beschreibung
Applikationsprogramme	Eine Reihe von optionalen vermessungsspezifischen Applikationsprogrammen sind auf dem Instrument verfügbar.
	Einige von den Programmen sind frei verfügbar und benötigen keinen Lizenzcode und andere Programme müssen erworben werden und können nur mit einem Lizenzcode aktiviert werden.
Kundenspezifi- sche Applikati- onsprogramme	Kundenspezifische Applikationsprogramme können mit Hilfe der GeoC++ Entwicklungsumgebung entwickelt werden. Informationen über die GeoC++ Entwicklungsumgebung ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.

Software laden

Die gesamte Software wird im System RAM des Instruments gespeichert. Die Software kann auf folgende Weise auf das Instrument geladen werden:

- Die Software wird mit LGO über die serielle Schnittstelle auf die CompactFlash Karte im Instrument übertragen und wird dann im System RAM gespeichert.
- Die Software wird auf die CompactFlash Karte übertragen, indem diese entweder über einen internen Kartenschacht oder mit Hilfe eines externen Kartenlesers (z.B. OMNI Drive) direkt mit dem Computer verbunden wird. Anschliessend wird die Software im System RAM gespeichert.

1.2.2 Konzept für die Datenspeicherung und Datenkonvertierung

Beschreibung

Die Daten werden in einem Job in einer Datenbank auf einem Speichermedium abgelegt. Das ist entweder eine CompactFlash Karte oder ein interner Speicher, falls vorhanden.

Speichermedium

CompactFlash Karte: Sämtliche TPS1200 Instrumente verfügen standardmässig über ein CompactFlash Kartenfach. Eine Compact-

Flash Karte kann eingelegt und wieder entfernt werden.

Erhältliche Kapazitäten: 256 MB.



Leica empfiehlt Leica CompactFlash Karten. Falls andere CompactFlash Karten verwendet werden, kann Leica nicht für Datenverluste oder andere Fehler, die dadurch entstehen, haftbar

gemacht werden.

Interner Speicher:

Ein interner Speicher ist optional. Er befindet sich innerhalb des Instruments. Erhältliche Kapazitäten: 256 MB.



Die Daten können verloren gehen, wenn während der Messung die Verbindungskabel abgezogen oder die CompactFlash Karte entfernt wird. Gehen Sie immer zurück ins **TPS1200+ Hauptmenü**, bevor Sie die CompactFlash Karte entnehmen und schalten Sie das Gerät aus. bevor Sie die Kabel abziehen.

Datenkonvertierung

Export

Die Daten können aus einem Job in vielen verschiedenen ASCII Formaten exportiert werden. Das Format wird in einem Tool von LEICA Geo Office, dem Formatmanager, definiert. Siehe auch in der Online Hilfe von LGO für Informationen über die Erstellung von Formatdateien.

Daten können aus dem Job auch im DXF oder LandXML Format exportiert werden.

Import

Daten können von ASCII, DXF, GSI8 oder GSI16 Formaten importiert werden.

Übertragung von Rohdaten nach LGO

Rohdaten können auf zwei Arten zwischen der Datenbank auf der CompactFlash Karte oder dem internen Speicher des Instrumentes und LGO übertragen werden:

- Von der CompactFlash Karte oder dem internen Speicher direkt über eine serielle Schnittstelle zu einem Projekt in LGO auf einem PC.
- Von der CompactFlash Karte mit Hilfe eines Kartenlesers (z.B. OMNI Drive) wie er von Leica Geosystems angeboten wird, zu einem Projekt in LGO auf einem PC.



CompactFlash Karten können direkt mit einem OMNI-Drive, wie er von Leica Geosystems unterstützt wird, verwendet werden. Für andere PC Karten-Laufwerke ist ein Adapter erforderlich.

1.2.3 Konzept für die Stromversorgung

Allgemein

Verwenden Sie Leica Geosystems Batterien, Ladegeräte und Zubehör oder von Leica Geosystems empfohlenes Zubehör, um die korrekte Funktion des Instruments zu gewährleisten.

Stromversorgungsvarianten

Instrument

Die Stromversorgung des Instruments kann entweder intern oder extern erfolgen. Eine externe Batterie kann mit einem LEMO Kabel an das Instrument angeschlossen werden.

Interne Batterie: Eine GEB221 Batterie passt in das Batteriefach.

Externe Batterie Eine GEB171 Batterie kann über ein Kabel angeschlossen

werden oder


SmartAntenna

Die Antenne wird intern mit Strom versorgt.

Interne Batterie: Eine GEB211 Batterie passt in die Antenne.


1.3 Inhalt des Transportbehälters

Behälter für Instrument und geliefertes Zubehör Teil 1 von 2

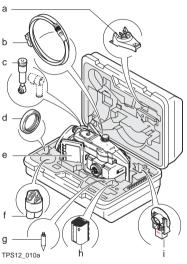


- GHT196 Dreifussklammer für den Instrumentenhöhenmesser
- b) Datenübertragungskabel
 - GFZ3 oder GOK6 Steilsichtprisma
- d) Gegengewicht für Steilsichtprisma
- e) Instrument mit Dreifuss und Standardgriff oder RadioHandle
- Regenschutzhülle für das Instrument und eine Sonnenblende für die Objektivlinse
- g) Prismenstabspitze
- h) GEB221 Batterie
- i) GMP101 Mini Prisma

Behälter für Instrument und geliefertes Zubehör Teil 2 von 2

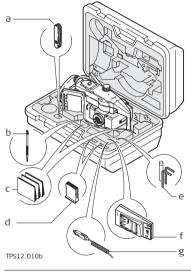


- Taschenmesser
- b) Ersatzstift
- c) Gebrauchsanweisungen
- d) 2 x CompactFlash Karten und Schutzhüllen
- e) Inbusschlüssel
- f) GKL221Ladegerät
- Autonetzstecker für das Ladegerät (positioniert unter dem Ladegerät)

Transportbehälter für System 1200 Komponenten Teil 1 von 2

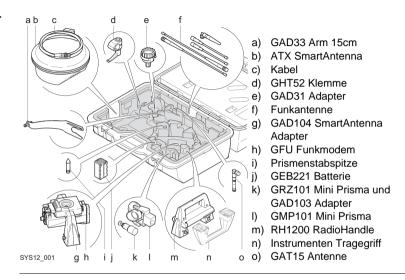


Transportbehälter für System 1200 Komponenten Teil 2 von 2

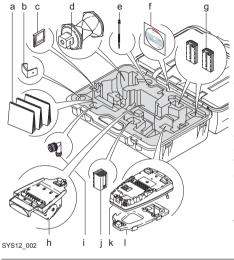

- Benutzerhandbücher
- b) GHT57 Halterung
- c) CompactFlash Karte und Hülle
- d) GRZ4 / GRZ122 Prisma
- e) Ersatzstift
- f) Software DVD
- g) GEB211 Batterie
- h) GHT56 Klemme
- i) TNC L-Adapter
- j) GEB221 Batterien
- k) RX1250 Controller
-) GHT39 Halterplatte


1.4 Instrumentenbestandteile

Instrumenten Bestandteile Teil 1 von 2

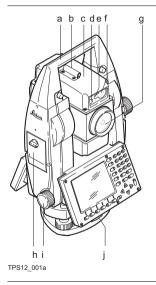

- a) Tragegriff
- b) Richtglas
- c) Fernrohr, das EDM, ATR, EGL, PS integriert
- d) EGL Blinkende Diode gelb und rot
- e) PowerSearch, Sender
- f) PowerSearch, Empfänger
- Koaxiale Optik für Winkel- und Distanzmessung und Austrittsöffnung des sichtbaren Lasers für die Distanzmessung.
- h) CompactFlash Kartenfach
- i) Seitentrieb
- j) Dreifuss Befestigungsschraube


Instrumenten Bestandteile Teil 2 von 2

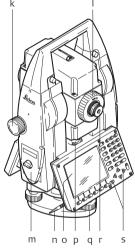

TPS12_001b


- k) Vertikaltrieb
- I) Fokussierung
- m) Batteriefach
- n) Stift für den Touchscreen
- o) Anzeige
- p) Dosenlibelle
- g) Dreifuss Fussschraube
 -) Wechselokular
- s) Tastatur

Instrument Bestandteile für die SmartStation

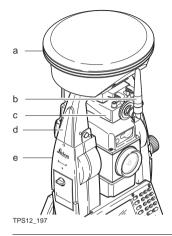

- a) SmartAntenna
- b) Antenne für das Modem
- c) Aufsteckgehäuse für das Modem
- d) SmartAntenna Adapter
- e) Kommunikations-Seitendeckel

Instrument Bestandteile für RCS

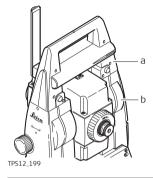


- a) RadioHandle
- b) Kommunikations-Seitendeckel

2 Benutzeroberfläche

2.1 Tastatur

Tastatur

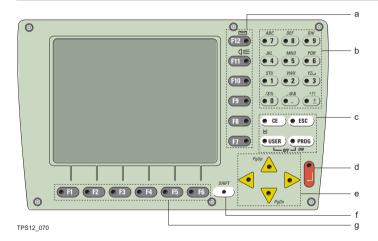

- a) Hot Keys F7-F12
- b) Alphanumerische Tasten
- c) CE, ESC, USER, PROG
- d) ENTER

- e) Pfeiltasten
- f) SHIFT
- g) Funktionstasten F1-F6

Tasten

Taste	Beschreibung
Hot Keys F7-F12	Benutzerdefinierte Tasten, um Befehle auszuführen oder gewählte Dialoge aufzurufen.
Alphanumerische Tasten	Zur Eingabe von Buchstaben und Zahlen.
CE	Löscht alle Einträge beim Beginn der Eingabe.
	Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen während der Eingabe.
ESC	Verlässt das aktuelle Menü oder den aktuellen Dialog, ohne die Änderungen zu übernehmen.
USER	Öffnet das benutzerdefinierte Menü.

Taste	Beschreibung
PROG (ON)	Bei ausgeschaltetem Sensor: Zum Einschalten des Instruments.
	Bei eingeschaltetem Sensor: Zum Auswählen eines Applikationsprogramms.
ENTER	Bestätigt die markierte Zeile und öffnet den nächsten logische Dialog oder das nächste logische Menü.
	Startet den Editiermodus für Editfelder.
	Öffnet eine Auswahlliste.
SHIFT	Wechselt zwischen erster und zweiter Ebene der Funktionstasten.
Pfeiltasten	Bewegt den Zeilenfokus im Dialog.
Funktionstasten F1-F6	Bei aktivem Dialog entsprechen sie den sechs Soft- keys unten auf der Anzeige.


Tastenkombinationen

Taste	Beschreibung
PROG plus USER	Ausschalten des Instrumentes.
SHIFT F12	Ruft STATUS Libelle & Laserlot auf.

Taste	Beschreibung
SHIFT F11	Ruft KONFIG Licht, Display, Beep, Text, Seite Licht auf.
SHIFT USER	Ruft QUICK SET Einstellungen ändern: auf.
SHIFT A	Seite zurück.
SHIFT ▼	Seite vor.

2.2 Anzeige

Anzeige

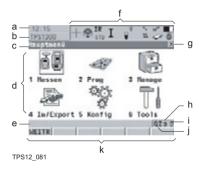

-) Zeit
- b) Überschrift
- c) Titel
- d) Anzeigebereich
- e) Messagezeile
- f) Icons
- g) ESC ⊠
- h) CAPS
- i) SHIFT Icon
- j) Quick Coding Icon
- k) Softkeys

Elemente der Anzeige

Element	Beschreibung
Zeit	Die aktuelle, lokale Zeit.
Überschrift	Zeigt, an welcher Stelle im Programm man sich gerade befindet (im Hauptmenü , unter der PROG Taste oder unter der USER Taste.
Titel	Der Name des Dialogs.

Element	Beschreibung
Anzeigebereich	Der Arbeitsbereich der Anzeige.
Messagezeile	Messages werden für 10 s angezeigt.
Icons	Zeigen aktuelle Statusinformationen des Instrumentes an. Siehe Kapitel "2.4 Icons". Kann über den Touchscreen bedient werden.
ESC ⊠	Kann über den Touchscreen bedient werden. Gleiche Funktio- nalität wie die Fixtaste ESC . Der letzte Vorgang wird rückgän- gig gemacht.
CAPS	Der Caps-Modus für Grossbuchstaben ist aktiv. Er kann durch Drücken von GROSS (F5) oder KLEIN (F5) in verschiedenen Dialogen aktiviert oder deaktiviert werden.
SHIFT Icon	Zeigt den Status der SHIFT Taste an; entweder die Erst- oder die Zweitbelegung der Softkeys wird ausgewählt. Kann über den Touchscreen bedient werden und hat die gleiche Funktionalität wie die Fixtaste SHIFT .
Quick Coding Icon	Zeigt die Quick Coding Konfiguration. Kann mit Touchscreen zum Ein- und Ausschalten des Quick Codings verwendet werden.

Element	Beschreibung
Softkeys	Befehle können über die Tasten F1-F6 ausgeführt werden. Die den Softkeys zugeordneten Befehle sind dialogabhängig. Sie können direkt über den Touchscreen bedient werden.
Scrollbalken	Scrollt den Dialogbereich vor und zurück.

2.3 Bedienungskonzept

Tastatur und Touchscreen

Die Benutzeroberfläche wird entweder über die Tastatur oder über den Touchscreen mit dem mitgelieferten Stift bedient. Der Arbeitsablauf ist mit der Tastatur und dem Touchscreen identisch, der Unterschied besteht darin, wie Informationen ausgewählt und eingegeben werden.

Instrument einschalten

Die PROG Taste für 2 s drücken.


Instrument ausschalten Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	Das Instrument kann nur im TPS1200+ Hauptmenü ausgeschaltet werden.
1.	Gleichzeitig die USER und die PROG Taste drücken. ODER ESC mehr als 2 Sek drücken.
2.	Drücken Sie JA (F6) , um mit dem Ausschalten fortzufahren oder NEIN (F4) , um das Ausschalten abzubrechen.

Tastatur sperren/entsperren

Option	Beschreibung
Sperren	Zum Sperren der Tastatur die SHIFT Taste drücken und für 3 s gedrückt halten. Die Mitteilung 'Tastatur gesperrt' wird in der Messagezeile angezeigt.
Entsperren	Zum Entsperren der Tastatur die SHIFT Taste drücken und für 3 s gedrückt halten. Die Mitteilung 'Tastatur entsperrt' wird in der Messagezeile angezeigt.

Auswahl aus einem Menü

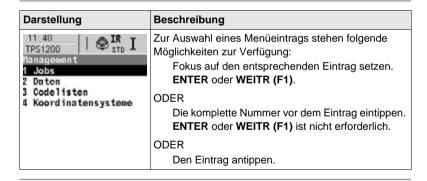

Auswahl einer Seite

Darstellung	Beschreibung
KONFIG STD I Einheiten und Formate Einheiten Winkel Zeit For	Zur Auswahl einer Seite stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: SEITE (F6).
Distanz Einh.:	ODER Auf ein Register für die Seite tippen.

Editieren eines vollständigen Wertes in Eingabefeldern

Darstellung	Beschreibung
Survey (Nip) Punkt-Nr. : 091	 Das Feld markieren. Zum Überschreiben numerische und/oder alphanumerische Zeichen eingeben. ENTER oder ausserhalb des Feldes tippen.

Editieren eines einzelnen Zeichens in Eingabefeldern

Darstellung	Beschreibung
Survey Map Punkt-Nr. : 201	Ein Zeichen kann eingefügt oder überschrieben werden. Der Ablauf ist für beide Fälle gleich.
	1. Das Feld markieren.

Darstellung	Beschreibung
	 Für die Tastatur: ENTER. Der Editiermodus ist aktiviert. Dort sind zusätzliche Funktionen wie Einfügen oder Überschreiben verfügbar.
	3. Für den Touchscreen: Das Zeichen, das verändert werden soll, markieren.
	Numerische und/oder alphanumerische Zeichen eingeben.
	5. ENTER oder ausserhalb des Feldes tippen.

Aufrufen spezieller alphanumerischer Zeichen für die Eingabe

Schritt	Beschreibung
1.	Das Eingabefeld markieren.
2.	Für die Tastatur: ENTER.
3.	Die gewünschte Gruppe spezieller Zeichen mit Hilfe der Hoch-/Runter- pfeiltasten einschalten.
4.	Die der benötigten Zeichengruppe zugeordnete Funktionstaste drücken.
5.	Die Funktionstaste mit dem benötigten Zeichen drücken.

Schritt	Beschreibung
6.	Die Schritte 4. und 5. wiederholen, um weitere spezielle Zeichen des gleichen Zeichensatzes einzugeben.
7.	ENTER.

Anzeige und Auswahl einer Auswahlliste

Auswahllisten können unterschiedlich aussehen.

Geschlossene Auswahlliste

Darstellung	Beschreibung	Auswahl
	Dreiecke auf der rechten Seite der Auswahlliste zeigen weitere verfügbare Auswahlmöglichkeiten an.	In der Liste kann mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ durch Antippen der Dreiecke auf dem Touchscreen durch- geblättert werden.

ENTER oder auf das Feld tippen, um die Auswahlliste zu öffnen. Beim Öffnen einer Auswahlliste erscheint entweder ein einfaches Listenfeld oder ein umfangreicher Listenfeld-Dialog.

Einfaches Listenfeld

Darstellung	Beschreibung	Auswahl
latum Format : Top Momat Jahr di latum : Homat/Tag/Jahr Jahr/Homat/Tag	 Die Auswahlliste zeigt die verfügbaren Einträge. Bei Bedarf wird ein Suchfenster ange- zeigt. Bei Bedarf wird ein Scrollbalken ange- zeigt. 	 Markieren des gewünschten Eintrages und ENTER. Beenden ohne Änderungen mit ESC, ⋈ oder Touchscreen ausserhalb des Listenfeldes antippen.

Listenfeld-Dialog


Darstellung	Beschreibung	Auswahl
	 Die Auswahlliste erscheint als Vollbild. Ein Suchfenster wird angezeigt. Bei Bedarf wird ein Scrollbalken ange- zeigt. 	Markieren des gewünschten Eintrages und WEITR (F1). Beenden ohne Änderungen durch Drücken von ESC oder durch Antippen von ⊠.
	 Es können Einträge hinzugefügt, bear- beitet und gelöscht werden. 	
	 Umfangreiche Listen- feld-Dialoge werden ausführlich an den entsprechenden Stellen in den Hand- büchern erläutert. 	

2.4 Icons


Beschreibung

Icons informieren über den aktuellen Systemstatus des Instruments.

Anordnung der Icons in der Iconleiste

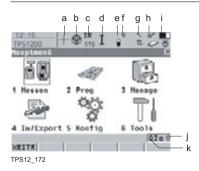

- a) ATR/LOCK/PS
- b) Prisma
- c) EDM
- d) Kompensator / Lage I&II
- e) RCS
- f) Bluetooth
- g) Linie/Fläche
- h) CompactFlash Karte/Interner Speicher
- i) Batterie
- j) SHIFT
- k) Quick Coding

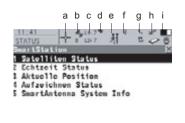



- a) GNSS Positionsstatus
- b) Anzahl der sichtbaren Satelliten
- c) Für die Positionsberechnung verwendete Satelliten
- d) Echtzeitmodem und Echtzeitstatus, Internet Status
- e) Positionsmodus
- f) Bluetooth
- g) Linie/Fläche
- h) CompactFlash Karte/Interner Speicher
- i) Batterie
- j) SHIFT
- k) Quick Coding

TPS spezifische lcons

Icon	Beschreibung
ATR/LOCK/PS	Die gegenwärtig aktiven ATR/LOCK/PS Einstellungen und Suchmechanismen werden angezeigt.
Prisma	Das gegenwärtig aktive Prisma wird angezeigt.

Icon	Beschreibung
EDM	Die gegenwärtig aktiven EDM Einstellungen werden angezeigt.
Kompensator / Lage I&II	Kompensator ausgeschaltet, oder ausserhalb Bereich, oder die aktuelle Fernrohrlage wird angezeigt.
RCS	Die aktuellen RCS Einstellungen werden angezeigt.

GPS spezifische Icons

Icon	Beschreibung
GNSS Positionsstatus	Zeigt den Status der aktuellen Position an. Sobald dieses Icon sichtbar wird, kann der praktische Betrieb beginnen.
Anzahl der sichtbaren Satelliten	Zeigt die Anzahl der theoretisch sichtbaren Satelliten oberhalb der Elevationsmaske entsprechend dem aktuellen Almanach an.
Für die Positionsbe- rechnung verwendete Satelliten	Zeigt die tatsächliche Anzahl der Satelliten, die zur aktuellen Positionsberechnung beitragen, an.

Icon	Beschreibung	
	Die Anzahl dieser Satelliten kann sich von der Anzahl der sichtbaren Satelliten unterscheiden. Dies kann daran liegen, dass entweder Satelliten nicht beobachtet werden können oder die Beobachtungen zu diesen Satelliten zu gestört sind, um sie für die Positionsberechnung zu verwenden.	
Echtzeitmodem und Echtzeitstatus	Zeigt das konfigurierte Echtzeitmodem und den Status an.	
Internet Status	Der Empfänger ist online im Internet.	
Positionsmodus	Zeigt den aktuellen Positionsmodus an.	

Allgemeine Icons

Icon	Beschreibung
Bluetooth	Der Status von jedem Bluetooth Port und jeder Bluetooth Verbindung wird angezeigt.
Linie / Fläche	Zeigt die Anzahl der Linien und Flächen an, die im aktiven Job geöffnet sind.

Icon	Beschreibung	
CompactFlash Karte/ Interner Speicher	Zeigt den Status der CompactFlash Karte oder des internen Speichers, falls vorhanden, an. Für die CompactFlash Karte wird die Kapazität des verwendeten Speicherplatzes in sieben Stufen angezeigt.	
	Für den internen Speicher, falls vorhanden wird die Speicherkapazität in neun Stufen angezeigt.	
Batterie	Zeigt den Status und die Batterieart an. Der Prozentsatz der verfügbaren Batteriekapazität wird für alle Batterien numerisch und grafisch angezeigt. Sind interne und externe Batterien gleichzeitig angeschlossen, wird zuerst die interne Batterie verwendet bis sie leer ist und dann die externe.	
SHIFT	Zeigt den Status der SHIFT Taste an.	
Quick Coding	Zeigt die Quick Coding Konfiguration. Kann mit Touchscreen zum Ein- und Ausschalten des Quick Codings verwendet werden.	

3 Bedienung

3.1 Aufstellen des Instruments

Beschreibung


Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Instrument mit dem Laserlot über einem markierten Bodenpunkt aufgestellt wird. Das Instrument kann auch ohne markierten Bodenpunkt aufgestellt werden.



Wichtige Eigenschaften:

- Es wird grundsätzlich empfohlen, das Instrument vor direktem Sonnenlicht zu schützen und schwankende Temperaturen in der Umgebung des Instruments zu meiden.
- Das Laserlot, das in diesem Kapitel beschrieben wird, ist in der Instrumenten-Stehachse eingebaut. Durch die Projektion eines roten Punkts auf den Boden wird die Zentrierung des Instruments wesentlich erleichtert.
- Wird ein Dreifuss mit optischem Lot eingesetzt, kann das Laserlot nicht verwendet werden.
- Siehe auch das "TPS1200+ Technisches Referenzhandbuch" für weitere Informationen zur Verwendung des Laserlotes.

Aufstellen des Instruments Schritt-für-Schritt

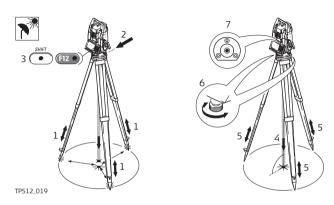

Schritt	Beschreibung
	Schützen Sie das Instrument vor direktem Sonnenlicht und meiden Sie schwankende Temperaturen in der Umgebung des Instruments.
1.	Fahren Sie die Stativbeine so aus, dass Sie eine entspannte Arbeitsposition einnehmen können. Stellen Sie das Stativ in etwa mittig über dem markierten Bodenpunkt auf.
2.	Befestigen Sie den Dreifuss und das Instrument auf dem Stativ.

Schritt	Beschreibung
3.	Schalten Sie das Instrument ein, indem sie die Taste PROG 2 s drücken. Zum Aktivieren des Laserlots drücken Sie SHIFT (F12) , um STATUS Libelle und Laserlot zu öffnen.
4.	Durch Verschieben der Stativbeine (1) und mit Hilfe der Fussschrauben (6) des Dreifusses das Lot (4) auf dem Bodenpunkt zentrieren.
5.	Durch Ein- und Ausfahren der Stativbeine Dosenlibelle (7) einstellen.
6.	Mit den Fussschrauben (6) des Dreifusses die elektronische Libelle einspielen, um das Instrument genau zu horizontieren.
7.	Durch Verschieben des Dreifusses auf dem Stativteller (2) exakt auf den Bodenpunkt (4) zentrieren.
8.	Schritt 6. und 7. wiederholen, bis die erforderliche Genauigkeit erreicht ist.

3.2 Automatische Erkennung von Geräten

Beschreibung

- Das Instrument erkennt folgende Geräte automatisch:
 - SmartAntenna
 - RadioHandle
 - Funkgeräte/Modems in Aufsteckgehäusen
- Wenn ein Gerät angeschlossen wird, antwortet das Instrument mit zwei kurzen Beeps.
- Wenn ein Gerät entfernt wird, antwortet das Instrument mit einem langen Beep.

SmartAntenna Adapter

 Der SmartAntenna Adapter wird vom Instrument nicht erkannt, aber die Geräte, die am SmartAntenna Adapter angeschlossen werden, werden automatisch erkannt. Bei diesen Geräten handelt es sich um die SmartAntenna und um Funkgeräte/Modems im Aufsteckgehäuse.

Funkgerät/Modem im Aufsteckgehäuse

 Alle Funkgeräte und Modems in einem Aufsteckgehäuse werden beim Anschluss an den SmartAntenna Adapter vom Instrument automatisch erkannt, die Geräteeinstellungen werden aber nicht automatisch ausgewählt.

SmartAntenna

 Die angeschlossene SmartAntenna wird vom Instrument automatisch erkannt und STATUS Schnittstellen wird automatisch aktualisiert.

- Bestimmte Funktionen k\u00f6nnen nur ausgef\u00fchrt werden, wenn die SmartAntenna angeschlossen ist.
- Zusätzlich zur automatischen Erkennung kann die SmartAntenna auch mit dem ON/OFF Knopf auf der Unterseite manuell ein- und ausgeschaltet werden. Dies hebt alle automatischen Einstellungen auf ist aber nur möglich, wenn die Smart-Antenna mit einer internen Batterie ausgerüstet ist.
- Ist die SmartAntenna ausgeschaltet, wird sie automatisch eingeschaltet:
 - durch die Setup Applikation, wenn <Station Koord: Von GPS> gewählt ist
 - durch die Applikation GPS Messung, im GPS MESSNG Dialog.
 - im SmartStation STATUS Menü

RadioHandle


- Der RadioHandle wird vom Instrument automatisch erkannt, wenn er angeschlossen wird.
 - Wenn der RadioHandle angeschlossen und der RCS Modus über die Schnelleinstellungen in SHIFT USER aktiviert ist, werden der entsprechende Port und die Geräteeinstellungen ausgewählt.

3.3 Aufstellen des Instruments als SmartStation


3.3.1 SmartStation Aufstellung

Aufstellen des Instruments Schritt-für-Schritt


Schritt	Beschreibung
	Siehe Kapitel "3.5 Batterie", um die interne Batterie der SmartAntenna zu wechseln
	Siehe Kapitel "3.1 Aufstellen des Instruments" für die Aufstellung des Instruments auf ein Stativ. Entfernen Sie den Tragegriff des Instruments, indem Sie gleichzeitig die vier Druckknöpfe drücken.

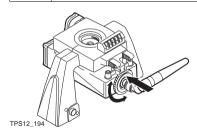

Schritt	Beschreibung		
1.	An einem Ende des Aufsteckgehäuses befindet sich ein Verriegelungsrad. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad in der entsperrten Position ist. Drehen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn, wie es die Symbole auf dem Rad anzeigen.		
2.	Schieben Sie das Aufsteckgehäuse so unter den SmartAntenna Adapter, dass der Zapfen am SmartAntenna Adapter in die Führungsschiene des Gehäuses gleiten kann.		
	Stellen Sie sicher, dass der Stecker am Ende des Aufsteckgehäuses in den Port beim SmartAntenna Adapter geschoben wird.		
3.	Stellen Sie das Verriegelungsrad fest, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, wie es die Symbole auf dem Rad anzeigen. Das Aufsteckgehäuse ist nun arretiert.		
4.	Drehen Sie die Antenne auf das Aufsteckgehäuse.		

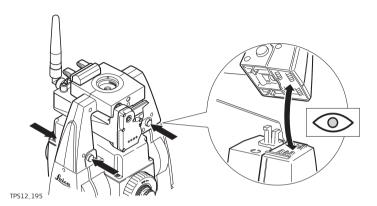

Schritt	Beschreibung		
5.	Setzen Sie den SmartAntenna Adapter mit Aufsteckgehäuse auf das Instrument, indem Sie die vier Druckknöpfe gleichzeitig drücken.		
	Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellenverbindung auf der Unterseite des SmartAntenna Adapter auf der selben Seite ist wie der Kommunikations-Seitendeckel am Instrument.		

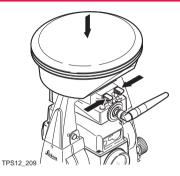

Schritt Beschreibung

6. Setzen Sie die SmartAntenna auf den SmartAntenna Adapter, indem Sie den Schnappverschluss betätigen.

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der Unterseite der SmartAntenna mit denen des SmartAntenna Adapters übereinstimmen.


3.3.2 LED Indikatoren an der SmartAntenna

LED Indikatoren

Beschreibung

SmartAntenna hat Leuchtdioden (Light Emitting Diode Indikatoren). Sie zeigen den Status der Antenne an.

Diagramm der LED Indikatoren

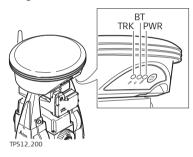

TRK Tracking LED
BT Bluetooth LED
PWR Strom LED

Beschreibung der LED Indikatoren

LED	Zustand	DANN	
TRK	aus	Es werden keine Satelliten empfangen.	
	blinkt grün	Es werden weniger als vier Satelliten empfangen, eine Position ist noch nicht verfügbar.	
	grün	Es werden genügend Satelliten zur Positionsberechnung empfangen.	
	rot	SmartAntenna initialisiert.	
BT	grün	Bluetooth ist im Datenmodus und bereit für die Verbindung.	
	violett	Bluetooth stellt Verbindung her.	
	blau	Bluetooth hat Verbindung hergestellt.	
	blinkt blau	Daten werden übertragen.	
PWR aus Der		Der Strom ist aus.	
	grün	Der Strom ist OK.	
	blinkt grün	Der Strom ist schwach. Die verbleibende Zeit, in der noch genügend Strom verfügbar ist, hängt von der der Temperatur und dem Alter der Batterie ab.	

3.3.3 Arbeiten mit den Aufsteckgehäusen für Modems

Modems, die in ein Aufsteckgehäuse passen

Mobiltelefone, die in ein Aufsteckgehäuse passen

Mobiltelefon	Aufsteckgehäuse
Siemens MC75	GFU24
CDMA MultiTech MTMMC-C (US)	GFU19, GFU26
CDMA MultiTech MTMMC-C (CAN)	GFU25

Funkgeräte, die in ein Aufsteckgehäuse passen

Funkgerät	Aufsteckgehäuse
Pacific Crest PDL, nur Empfang	GFU15
Satelline 3AS, Sende-Empfang	GFU14

Anbringen/Entfern en eines Aufsteckgehäuses Schrittfür-Schritt

Anbringen eines Aufsteckgehäuses

Siehe Kapitel "3.3.1 SmartStation Aufstellung" für genaue Informationen.

Entfernen eines Aufsteckgehäuses

Schritt	Beschreibung		
1.	An einem Ende des Aufsteckgehäuses befindet sich ein Verriegelungsrad. Drehen Sie dieses Rad entgegen dem Uhrzeigersinn, wie es die Symbole auf dem Rad anzeigen, um das Aufsteckgehäuse von dem SmartAntenna Adapter zu lösen.		
2.	Schieben Sie das Aufsteckgehäuse von dem SmartAntenna Adapter weg, bis der Stecker vollständig aus dem Port herausgezogen ist.		

Einsetzen einer SIM Karte Schrittfür-Schritt

Für Mobiltelefone, die mit einer SIM-Karte arbeiten.

Schritt	Beschreibung		
1. Nehmen Sie die SIM Karte, eine Münze und einen Stift.			
2.	Die Schraube zum SIM Kartenfach befindet sich am Ende des Aufsteckgehäuses.		
3.	Stecken Sie die Münze in den Schlitz der Schraube.		

Schritt	Beschreibung
4.	Drehen Sie die Münze entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.
5.	Entfernen Sie die Schraube vom Gehäuse.
6.	Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den kleinen Knopf des SIM Kartenschachts, um den SIM Kartenhalter zu lösen.
7.	Nehmen Sie den SIM Kartenhalter aus dem Gehäuse.
8.	Legen Sie die SIM Karte mit dem Chip nach oben in den SIM Kartenhalter.
9.	Schieben Sie den SIM Kartenhalter so in den SIM Kartenschacht, dass der Chip zu den Kontakten im Schacht zeigt.
10.	Legen Sie die Schraube zum SIM Kartenfach zurück auf das Gehäuse.
11.	Stecken Sie die Münze in den Schlitz der Schraube.
12.	Drehen Sie die Münze im Uhrzeigersinn, um die Schraube anzuziehen.

Entfernen einer SIM Karte Schrittfür-Schritt Für Mobiltelefone, die mit einer SIM-Karte arbeiten.

Schritt	t Beschreibung	
1.	Nehmen Sie eine Münze und einen Stift.	

Schritt	Beschreibung		
2.	Die Schraube zum SIM Kartenfach befindet sich am Ende des Aufsteckgehäuses.		
3.	Stecken Sie die Münze in den Schlitz der Schraube.		
4.	Drehen Sie die Münze entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.		
5.	Entfernen Sie die Schraube vom Gehäuse.		
6.	Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den kleinen Knopf des SIM Kartenschachts, um den SIM Kartenhalter zu lösen.		
7.	Nehmen Sie den SIM Kartenhalter aus dem SIM Kartenfach.		
8.	Nehmen Sie die SIM Karte aus dem SIM Kartenhalter.		
9.	Stecken Sie den SIM Kartenhalter so in den SIM Kartenschacht zurück, dass die gerade Seite nicht zu den Kontakten im Schacht zeigt.		
10.	Legen Sie die Schraube zum SIM Kartenfach zurück auf das Gehäuse.		
11.	Drehen Sie die Münze im Uhrzeigersinn, um die Schraube anzuziehen.		


3.3.4 LED Indikatoren auf Aufsteckgehäusen

LED Indikatoren

Beschreibung

Jedes Aufsteckgehäuse hat Light Emitting Diode Indikatoren. Sie zeigen den Status des Modems an.

Diagramm der LED Indikatoren

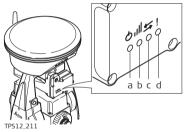

- Strom LED
- b) Signalstärke LED
- c) Datenübertragungs LED
 - Warnungs LED, verfügbar für Satelline 3AS

Beschreibung der LED Indikatoren

LED	Modem	Zustand	DANN
Warnungs LED	GFU14 mit Satelline 3AS	rot	Das Modem ist im Konfigurati- onsmodus, der über Kabel vom PC kontrolliert wird.
Datenüber-	beliebiges	aus	Daten werden nicht übertragen.
tragungs LED	Modem	grün oder blinkt grün	Daten werden übertragen.
Signalstärke LED	GFU19 (US), GFU25 (CAN), GFU26 (US) mit CDMA Multi- Tech MTMMC-C	rot	Das Modem ist eingeschaltet und nicht im Netz registriert.
		blinkt rot	Das Modem ist eingeschaltet und im Netz registriert.
		aus	Downloadmodus oder das Modem ist ausgeschaltet.


LED	Modem	Zustand	DANN
	GFU24 mit	rot	Die Verbindung ist hergestellt.
	Siemens MC75	rot: langes Aufleuchten, lange Pause	Keine SIM Karte ist eingesetzt, kein PIN ist eingegeben oder Netzsuche oder Prüfen der Benutzerberechtigung oder Einloggen ins Netz wird gerade durchgeführt.
		rot: kurzes Aufleuchten, lange Pause	Ins Netz eingeloggt, keine Verbindung hergestellt.
		rot: blinkt rot, lange Pause	GPRS PDP aktiviert.
		rot: langes Aufleuchten, kurze Pause	Paketvermittelte Übertragung wird ausgeführt.
		aus	Das Modem ist aus.

LED	Modem	Zustand	DANN
	GFU15 mit Pacific Crest PDL	rot oder rot blinkend	Die Kommunikationsverbindung, Data Carrier Detection, ist auf dem Rover OK.
		aus	Die Verbindung ist nicht OK.
	GFU14 mit Satelline 3AS	rot oder rot blinkend	Die Kommunikationsverbindung, Data Carrier Detection, ist auf dem Rover OK.
		aus	Die Verbindung ist nicht OK.
Strom LED	beliebiges Modem	aus	Der Strom ist aus.
		grün	Der Strom ist OK.

3.4 Aufstellung des Instruments für Fernbedienung

3.4.1 Aufstellung für Fernbedienung

Aufstellen des Instruments Schritt-für-Schritt

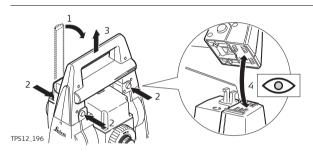

Schritt	Beschreibung
	Siehe Kapitel "3.1 Aufstellen des Instruments" für die Aufstellung des Instruments auf ein Stativ. Entfernen Sie den Tragegriff des Instruments, indem Sie gleichzeitig die vier Druckknöpfe drücken.
1.	Setzen Sie den RadioHandle auf das Instrument, indem Sie die vier Druckknöpfe gleichzeitig drücken.

Schritt	Beschreibung
	Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellenverbindung auf der Unterseite des RadioHandle auf der selben Seite ist wie der Kommunikations-Seitendeckel am Instrument.
2.	Schwenken Sie die RadioHandle Antenne in eine aufrechte Position.
	Die RX1200 Gebrauchsanweisung enthält zusätzliche Informationen.


3.4.2 LED Indikatoren am RadioHandle

LED Indikatoren

Beschreibung

Der RadioHandle hat Light Emitting Diode Indikatoren. Sie zeigen den RadioHandle Status an.

Diagramm der LED Indikatoren

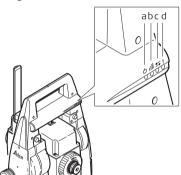

- Strom LED
- b) Verbindungs LED
- c) Datenübertragungs LED
- d) Modus LED

Beschreibung der LED Indikatoren

LED	Zustand	DANN
Strom LED	aus	Der Strom ist aus.
	grün	Der Strom ist an.
Verbindungs LED	aus	Es gibt keine Funkverbindung zur Fernbedienung.
	rot	Es gibt eine Funkverbindung zur Fernbedienung.
Datenübertragungs LED	aus	Es findet keine Datenübertragung von/zu der Fernbedienung.
	grün oder blinkt grün	Es findet Datenübertragung von/zu der Fernbedienung.
Modus LED	aus	Datenmodus.
	rot	Konfigurationsmodus.

3.5 Batterie

3.5.1 Bedienungskonzept



Erstverwendung/Laden


- Die Batterie muss geladen werden, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird, weil sie mit einem sehr niedrigen Ladezustand geliefert wird.
- Für neue Batterien oder Batterien, die für lange Zeit (> drei Monate) gelagert wurden, ist es ausreichend, nur einen Lade/Entladezyklus durchzuführen.
- Bei Li-Ionen Batterien reicht ein einfacher Lade-/Entladezyklus. Wir empfehlen, diesen Vorgang durchzuführen, wenn die Batteriekapazität, die das Ladegerät oder ein anderes Leica Geosystems Produkt anzeigt, erheblich von der tatsächlichen Batteriekapazität abweicht.
- Der zulässige Temperaturbereich für das Laden von Batterien liegt zwischen 0°C und +40°C/+32°F und +104°F. Für einen optimalen Ladevorgang empfehlen wir, die Batterien möglichst in einer niedrigen Umgebungstemperatur von +10°C bis +20°C/+50°F bis +68°F zu laden.
- Es ist normal, dass die Batterie w\u00e4hrend des Ladevorgangs warm wird. Bei den von Leica Geosystems empfohlenen Ladeger\u00e4ten ist es nicht m\u00f6glich, die Batterie zu laden, wenn die Temperatur zu hoch ist.

Betrieb/Entladung

- Die Batterien können von -20°C bis +55°C/-4°F bis +131°F verwendet werden.
- Niedrige Betriebstemperaturen reduzieren die verfügbare Kapazität, sehr hohe Betriebstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Batterie.

3.5.2 Batterie des Instruments

Batteriewechsel Schritt-für-Schritt

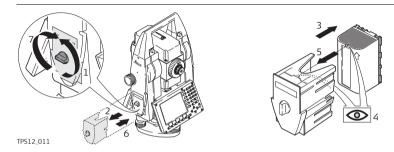


Schritt	Beschreibung		
1.	Instrument in Lage I bringen (Vertikaltrieb links). Das Batteriefach ist jetzt auf der linken Seite des Instruments. Den Drehknopf senkrecht stellen um den Deckel des Batteriefachs zu öffnen.		
2.	Batteriegehäuse herausnehmen.		
3.	Batterie aus dem Batteriegehäuse entnehmen.		
4.	Ein Piktogramm der Batterie befindet sich im Deckel des Batteriegehäuses. Dies ist eine visuelle Hilfe, um die Batterie korrekt einzusetzen.		

Schritt	Beschreibung
5.	Setzen Sie die Batterie in den Deckel ein, stellen Sie dabei sicher, dass die Kontakte nach aussen weisen und lassen Sie die Batterie spürbar einrasten.
6.	Batteriegehäuse in das Batteriefach einsetzen. Drücken Sie das Batteriegehäuse soweit rein bis es im Batteriefach einrastet.
7.	Mit dem Drehknopf das Batteriefach verschliessen. Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf sich wieder in seiner ursprünglichen horizontalen Position befindet.

3.5.3 SmartAntenna Batterie

Batteriewechsel Schritt-für-Schritt

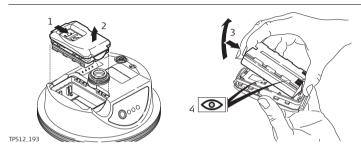

Schritt	Beschreibung	
	Drehen Sie die SmartAntenna um, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten.	
1.	Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verschluss in Richtung Pfeil mit dem Symbol "offen" schieben.	
2.	Batteriegehäuse herausnehmen. Die Batterie ist am Deckel angebracht.	
3.	Halten Sie den Batteriedeckel und ziehen Sie die Batterie aus dem Deckel.	

Schritt	Beschreibung
4.	Ein Piktogramm der Batterie befindet sich im Deckel des Batteriegehäuses. Dies ist eine visuelle Hilfe, um die Batterie korrekt einzusetzen.
5.	Setzen Sie die Batterie in den Deckel ein, stellen Sie dabei sicher, dass die Kontakte nach aussen weisen und lassen Sie die Batterie spürbar einrasten.
6.	Schliessen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verschluss in Richtung Pfeil mit dem Symbol "geschlossen" schieben.

3.6 Arbeiten mit der CompactFlash Karte





- Karte vor Nässe schützen
- Karte nur im vorgeschriebenen Temperaturbereich verwenden.
- · Karte nicht verbiegen.
- Karte vor direkten Stössen schützen.



Werden diese Anweisungen nicht beachtet, kann es zu Datenverlusten oder zur dauerhaften Beschädigung der Karte kommen.

Einsetzen und Entfernen der CompactFlash Karte Schritt-für-Schritt

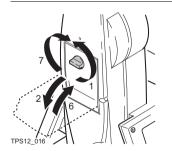

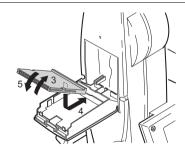

Schritt	Beschreibung	
1.	Instrument in Lage I bringen (Vertikaltrieb links). Das CompactFlash Kartenfach ist jetzt auf der rechten Seite des Instruments. Den Drehknopf senkrecht stellen, um den Deckel des CompactFlash Kartenfachs zu öffnen.	
2.	Deckel des CompactFlash Kartenfachs öffnen.	
3.	Vorderseite der CompactFlash Karte hochziehen und Karte aus dem Deckel entnehmen.	
4.	Das untere Ende der CompactFlash Karte in das untere Ende des CompactFlash Kartenfaches einlegen. Die überstehende Kante der Karte muss auf der oberen Seite des CompactFlash Kartenfaches sein, siehe Abbildung.	
5.	Karte in den Deckel drücken.	
6.	Deckel schliessen.	
7.	Mit dem Drehknopf das CompactFlash Kartenfach verschliessen. Der Deckel ist richtig geschlossen, wenn der Drehknopf horizontal steht.	

Formatieren einer CompactFlash Karte Schritt-für-Schritt

Eine Formatierung der CompactFlash Karte ist vor dem Beginn der Datenaufzeichnung notwendig, wenn eine komplett neue Karte verwendet wird oder alle bestehenden Daten gelöscht werden sollen.

Schritt	Beschreibung		
1.	Hauptmenü: Tools\Speichermedium formatieren wählen.		
2.	TOOLS Speichermedium formatieren		
	<speicher: cf="" karte=""></speicher:>		
	<formatierung: schnell=""></formatierung:>		
	Das zu formatierende Speichermedium auswählen.		
	Durch eine Aktivierung des Speichermediums gehen alle Daten verloren. Vor der Formatierung der CompactFlash Karte sollte man überprüfen, ob alle wichtigen Daten von der Karte gesichert wurden. Vor der Formatierung des internen Speichers sollte man sich vergewissern, dass alle wichtigen Daten auf einen PC übertragen wurden.		
	ESC drücken, um den Dialog ohne die Formatierung des Speichermediums zu verlassen. Rückkehr zum vorherigen Dialog ohne einen Befehl auszuführen.		
3.	WEITR (F1).		
4.	JA (F4) setzt die Formatierung der CompactFlash Karte fort.		

Schritt	Beschreibung
	NEIN (F6) bricht das Formatieren der CompactFlash Karte ab und kehrt zu TOOLS Speichermedium formatieren zurück.
5.	Sobald das Formatieren der CompactFlash Karte abgeschlossen ist, kehrt das System ins TPS1200+ Hauptmenü zurück.

3.7 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen

Zugriff

Durch die Auswahl von Hauptmenü: Messen.

ODER

PROG drücken. Messen markieren. WEITR (F1).

MESSEN Messen Start



WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zum vorherigen Dialog zurück. Die gewählten Einstellungen werden aktiviert.

KONF (F2)

Öffnet MESSEN Konfiguration.

SETUP (F3)

Öffnet **SETUP Stationierung**, um die Stationierung und die Orientierung durchzuführen.

KSYS (F6)

Um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.

Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<mess job:=""></mess>	Auswahl- liste	Der aktive Job. Alle Jobs aus Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord system:=""></koord>	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten < Mess Job:> zugeordnet ist.
<codeliste:></codeliste:>	Auswahl- liste	Im ausgewählten <mess job:=""> sind keine Codes gespeichert. Alle Codelisten aus Haupt- menü: Manage\Codelisten können ausge- wählt werden.</mess>
	Ausgabe	Im ausgewählten <mess job:=""> sind bereits Codes gespeichert. Falls Codes aus einer Codeliste des System RAM kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Falls Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.</mess>
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahl- liste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurationssätze aus Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze können ausgewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
		Das Instrument verfügt über zahlreiche Parameter und Funktionen, die vom Anwender konfiguriert werden können. Dies ermöglicht eine Vielzahl an individuellen Einstellungen. Die individuelle Konfiguration der Parameter und Funktionen wird in einem Konfigurationssatz zusammengefasst.
<prisma:></prisma:>	Auswahl- liste	Anzeige des aktiven Prismas. Sämtliche Prismen aus Hauptmenü: Manage\Prismen können ausgewählt werden.
<add. konstante:=""></add.>	Ausgabe	Anzeige der Additionskonstante, die mit dem ausgewählten Prisma gespeichert ist.

Nächster Schritt


WEITR (F1) um den Dialog **MESSEN Messen: Job Name** zu öffnen. Hier können Messungen mit **ALL (F1)** oder **DIST (F2)** und/oder **REC (F3)** ausgeführt werden.

3.8 Richtlinien für genaue Messergebnisse



Auf gut reflektierende Ziele können sehr kurze Distanzen auch im IR Modus reflektorlos gemessen werden. Beachten Sie, dass die Distanz mit der für das aktive Prisma definierten Additionskonstante korrigiert wird.

Distanzmessung

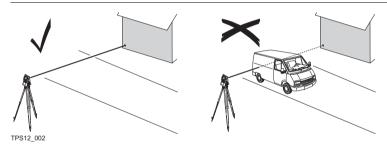

Objekte z.B. Menschen, Autos, Tiere, schwankende Äste etc., die sich während der reflektorlosen Distanzmessung durch den Messstrahl bewegen, werfen einen Teil des Laserlichtes zurück und können zu falschen Distanzmessergebnissen führen. Grund ist, dass die reflektorlose Messung auf die erste Fläche gemacht wird die ausreichend Energie zurücksendet um eine Messung zu ermöglichen. Wird z. B. auf die Strassenoberfläche gemessen und fährt während der Messung mit **DIST (F2)**

oder **ALL (F1)** ein Fahrzeug durch den Messstrahl, wird nur bis zum Fahrzeug gemessen. Die gemessenen Distanz ist also nur bis zum Fahrzeug und nicht bis auf die Strassenoberfläche

Messungen mit **DIST (F2)** oder **ALL (F1)** auf Prismen sind nur dann kritisch, wenn sich im Bereich von 0 m bis ca. 30 m etwas, oder jemand durch den Messstrahl bewegt, und die zu messende Distanz grösser als 300 m ist.



Wegen der Sicherheitsbestimmungen von Lasern und der Messgenauigkeit ist die Verwendung des Long Range Reflektorlosen EDMs nur bei Prismenentfernungen von mehr als 1000 m (3300 ft) erlaubt.



Genaue Messungen auf Prismen sollten im IR Modus gemacht werden.



Wird eine Distanzmessung ausgelöst, so misst der Distanzmesser auf das Objekt, dass sich in dem Moment im Laserstrahlengang befindet. Im Falle eines temporären Hindernisses (z.B. vorbeifahrende Autos), Regen, Nebel oder Schnee misst der EDM auf das Hindernis.



Messen Sie nie gleichzeitig mit zwei Instrumenten auf das selbe Ziel um gemischte Empfangssignale zu vermeiden.

ATR/LOCK

Instrumenten mit ATR Sensor messen Winkel und Distanzen zu Prismen automatisch. Das Prisma wird mit dem Richtglas grob angezielt bis sich das Prisma im Fern-

B

rohrgesichtsfeld befindet. Durch das Auslösen einer Distanzmessung wird das Instrument mit Hilfe der Motoren so bewegt, dass das Fadenkreuz nahe der Mitte des Prismas steht. Vertikal- und Horizontalwinkel und die Distanz werden auf die Mitte des Prismas gemessen. Der LOCK-Modus ermöglicht die Verfolgung sich bewegender Prismen.

92

Die Bestimmung des Nullpunktfehlers der automatischen Zielerfassung (ATR) muss, wie alle anderen Instrumentenfehler periodisch durchgeführt werden. Siehe Kapitel "4 Prüfen & Justieren" zum Prüfen und Justieren des Instruments.

Wird eine Messung ausgelöst während sich das Prisma noch bewegt, können die Distanz und die Winkelmessung nicht für die selbe Position ermittelt werden. Es werden falsche Koordinaten berechnet.

Das Ziel wird verloren, wenn die Prismenaufstellung zu schnell verändert wird. Versichern Sie sich, dass Sie das Prisma nicht schneller bewegen als in den Technischen Daten angegeben.

Prüfen & Justieren TPS1200+ 94

4 Prüfen & Justieren

4.1 Übersicht

Beschreibung

montiert und justiert. Durch rasche Temperaturänderungen, Stösse oder Vibrationen können Abweichungen von der Instrumentengenauigkeit auftreten. Deshalb wird empfohlen das Instrument regelmässig zu überprüfen und zu justieren. Im Gelände können dazu spezielle, geführte Messabläufe ausgeführt werden. Die Bestimmung der entsprechenden Instrumentenfehler muss mit höchster Sorgfalt und Präzision durchgeführt werden, wie in den nächsten Kapiteln beschrieben. Andere Instrumentenfehler und -teile können mechanisch justiert werden.

Leica Instrumente werden anhand höchster Qualitätsansprüche hergestellt,

Elektronische Justierung

Die folgenden Instrumentenfehler können elektronisch überprüft und justiert werden:

l, q	Kompensator-Indexfehler in Längs- und Querrichtung
i	Höhenindexfehler (V-Index), auf die Stehachse bezoger

c Ziellinienfehler (Hz-Kollimation)

k Kippachsfehler

ATR Nullpunktfehler für Hz und V - optional

Jede Winkelmessung wird automatisch korrigiert, wenn der Kompensator und die Hz-Korrekturen in den Instrumenten Einstellungen aktiviert sind. Im Dialog **<Haupt-**

menü: Konfig\Instrumenten Einstellungen...\Kompensator können die Einstellungen überprüft werden.

Anzeige der aktuellen Justierwerte

Die aktuellen Justierwerte können im Dialog **Hauptmenü: Tools/Prüfen & Justieren...\Aktuelle Werte** angezeigt werden.

Mechanische Justierung

Die folgenden Instrumententeile können mechanisch justiert werden.

- Dosenlibelle am Instrument und Dreifuss
- Laserlot
- Optisches Lot optional am Dreifuss
- · Imbusschrauben am Stativ

Präzise Messungen

Für genaue Messungen, beachten Sie bitte:

- Instrument regelmässig überprüfen und justieren.
- Beim Prüfen und Justieren mit äusserster Sorgfalt und Präzision messen.
- Zielpunkte in zwei Lagen messen. Einige Instrumentenfehler k\u00f6nnen durch das Messen in zwei Lagen und Mitteln der Winkel beseitigt werden.
- Siehe auch Kapitel "4.2 Vorbereitungen" für weitere wichtige Hinweise.



Bei der Herstellung werden die Instrumentenfehler äusserst sorgfältig bestimmt und auf Null gesetzt. Aus den bereits erwähnten Gründen können sich diese Fehler

verändern. Deshalb wird empfohlen, die Bestimmung der Instrumentenfehler in den folgenden Situationen erneut durchzuführen:

- · vor dem ersten Einsatz
- vor Präzisionsmessungen
- nach längeren Transporten
- nach längeren Arbeitsperioden
- nach längeren Lagerungszeiten
- falls der Temperaturunterschied zwischen der aktuellen Umgebungstemperatur und der Temperatur der letzen Kalibrierung mehr als 20 °C beträgt

Zusammenfassung der elektronisch justierbaren Fehler

Instrumentenfehler	Auswir- kung auf Hz	Auswir- kung auf V	Beseitigung durch Zweila- genmessung	Automatische Korrektur bei entsprechender Justierung
c - Ziellinienfehler	✓		✓	✓
k - Kippachsfehler	✓		✓	✓
I - Kompensator-Index- fehler		√	√	√
q - Kompensator-Index- fehler	~		√	√
i - Höhenindexfehler		✓	✓	✓
ATR-Nullpunktfehler	✓	✓		✓

4.2 Vorbereitungen





Vor dem Bestimmen der Instrumentenfehler muss das Instrument mit der elektronischen Libelle exakt horizontiert werden. **SHIFT F12** um den Dialog **STATUS Libelle & Laserlot**, Seite **Libelle** zu öffnen.

Der Dreifuss, das Stativ und der Untergrund sollten sehr stabil und ohne Vibrationen und Störeinflüsse sein.





Schützen Sie das Instrument vor direkter Sonneneinstrahlung um eine allgemeine Erwärmung zu vermeiden.

Ausserdem wird darauf hingewiesen, keine Messungen bei starkem Hitzeflimmern und Luftturbulenzen durchzuführen. Die besten Konditionen sind früh am Morgen oder bei bedecktem Himmel.



Bevor Sie zu Messen beginnen, sollte sich das Instrument an die Umgebungstemperatur angepasst haben. Rechnen Sie mit ungefähr 2 Minuten für 1 °C Temperaturunterschied zwischen Lager- und aktueller Umgebungstemperatur, aber mindestens mit 15 Minuten



Beachten Sie bei der Messung mit ATR, dass auch nach einer sorgfältigen Justierung der ATR, das Fadenkreuz nicht exakt mit der Prismenmitte zusammenfällt. Das ist ein normaler Effekt. Um die Geschwindigkeit der ATR Messung zu steigern, wird

das Fadenkreuz normalerweise nicht exakt auf die Prismenmitte ausgerichtet. Diese minimalen Abweichungen (ATR Offsets) werden für jede Messung individuell ermittelt und elektronisch angebracht. Das bedeutet, dass der Hz- und V-Winkel zweimal korrigiert werden: zuerst mit den ermittelten ATR Nullpunktfehlern für Hz und V und anschliessend mit den individuellen minimalen Abweichungen von der aktuellen Prismenmitte

Nächster Schritt

Wollen Sie	DANN
die Instrumentenfehler kombiniert justieren	Siehe Kapitel "4.3 Kombinierte Justierung (I,q, i, c und ATR)"
den Kippachsfehler justieren	Siehe Kapitel "4.4 Justierung der Kippachse (k)"
die Dosenlibelle justieren	Siehe Kapitel "4.5 Justierung der Dosenlibelle an Instrument und Dreifuss"
das Laserlot/optische Lot justieren	Siehe Kapitel "4.7 Überprüfung des Laserlots am Instrument"
das Stativ justieren	Siehe Kapitel "4.8 Wartung des Stativs"

4.3 Kombinierte Justierung (I,q, i, c und ATR)

Beschreibung

Die kombinierte Justierung ermittelt die folgenden Instrumentenfehler in einem Verfahren:

l, q	Kompensator-Indexfehler in Längs- und Querrichtung
i	Höhenindexfehler (V-Index), auf die Stehachse bezogen

c Ziellinienfehler (Hz-Kollimation)

ATR Hz ATR Nullpunktfehler des Hz-Winkels - optional ATR V ATR Nullpunktfehler des V-Winkels - optional

Kombinierte Justierung Schrittfür-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Tools\Prüfen & Justieren
2.	TOOLS Prüfen & Justieren Menü
	Auswahl von: Kombiniert (I,q,i,c,ATR)
3.	TOOLS Kombiniert I

Schritt	Beschreibung
	<atr ein="" justierung:=""> Bei verfügbarer ATR werden die ATR Hz- und V-Justierwerte bestimmt. Wir empfehlen ein sauberes Leica Rundprisma als Ziel. Verwenden Sie kein 360° Prisma.</atr>
4.	Punkt in einer Entfernung von ungefähr 100 m exakt anzielen. Das Ziel muss sich innerhalb ± 9°/± 10 gon zur horizontalen Ebene befinden. Das Verfahren kann in jeder Fernrohrlage gestartet werden.

Schritt	Beschreibung		
5.	MESS (F1) führt die Messung aus und öffnet den nächsten Dialog. Motorisierte Instrumente wechseln automatisch in die andere Lage.		
	Nicht-motorisierte Instrumente fordern Sie zum Anzielen in der anderen Lage auf. Die Feinanzielung muss in beiden Lagen manuell erfolgen.		
6.	TOOLS Kombiniert II		
	MESS (F1) führt die Messung in der anderen Lage zum selben Zielpunkt aus und berechnet die Instrumentenfehler.		
	Falls ein oder mehrere Fehler grösser sind als die vordefinierten Toleranzen, muss das Verfahren wiederholt werden. Sämtliche Messungen des aktuellen Ablaufs werden verworfen und nicht mit den früheren Ergebnissen gemittelt.		

Schritt	Beschreibung
7.	TOOLS Justiergenauigkeit
	<anz. messungen:=""> Anzeige der ausgeführten Abläufe. Ein Ablauf besteht aus Messungen in Lage I und Lage II.</anz.>
	<σ I Komp:> und die weiteren Zeilen zeigen die Standardabweichungen der ermittelten Justierfehler an. Die Standardabweichungen können ab dem zweiten Ablauf berechnet werden.
(F)	Es wird empfohlen mindestens zwei Abläufe durchzuführen.
8.	MESS (F5) zum Durchführen von weiteren Abläufen. Weiter mit Schritt 3.
	ODER
	WEITR (F1) um die Messungen zu übernehmen und mit dem Dialog TOOLS Justierergebnisse fortzufahren. Weitere Abläufe können später nicht mehr hinzugefügt werden.

Nächster Schritt

WENN die Ergebnisse	DANN
gespeichert werden sollen	WEITR (F1) Die alten Justierwerte werden mit den Neuen überschrieben, wenn der Status von Verwenden auf Ja gesetzt ist.
noch mal bestimmt werden sollen	ZRÜCK (F2) Alle neu bestimmten Justierwerte werden verworfen und das gesamte Verfahren muss wiederholt werden. Siehe Schritt 3. Abschnitt "Kombinierte Justierung Schritt-für-Schritt".

4.4 Justierung der Kippachse (k)

Beschreibung


Dieses Verfahren ermittelt den folgenden Instrumentenfehler:

k Kippachsfehler

Bestimmung des Kippachsfehlers Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen.

Schritt	Beschreibung
	Der Ziellinienfehler (c) muss vor der Bestimmung ermittelt werden.
1.	Hauptmenü: Tools\Prüfen & Justieren
2.	TOOLS Prüfen & Justieren Menü
	Auswahl von: Kippachse (k)

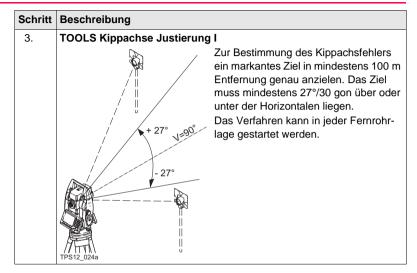

Schritt	Beschreibung		
4.	MESS (F1) führt die Messung aus und öffnet den nächsten Dialog.		
	Motorisierte Instrumente wechseln automatisch in die andere Lage.		
	Nicht-motorisierte Instrumente fordern Sie zum Anzielen in der anderen Lage auf.		
	Die Feinanzielung muss in beiden Lagen manuell erfolgen.		
5.	TOOLS Kippachse Justierung II		
	MESS (F1) führt die Messung in der anderen Lage zum selben Zielpunkt aus und berechnet den Kippachsfehler.		
	Falls der Fehler grösser ist als die vordefinierte Toleranz, muss das Verfahren wiederholt werden. Die Messungen des aktuellen Ablaufs werden verworfen und nicht mit den früheren Ergebnissen gemittelt.		


Schritt	Beschreibung	
6.	TOOLS Kippachse Justiergenauigk.	
	<anz. messungen:=""> Anzeige der ausgeführten Abläufe. Ein Ablauf besteht aus Messungen in Lage I und Lage II.</anz.>	
	$\mbox{-}\sigma$ k KippF:> zeigt die Standardabweichung des ermittelten Kippachsfehlers an. Die Standardabweichung kann ab dem zweiten Ablauf berechnet werden.	
	Es wird empfohlen mindestens zwei Abläufe durchzuführen.	
7.	MESS (F5) zum Durchführen von weiteren Abläufen. Weiter mit Schritt 3.	
	ODER	
	WEITR (F1) um die Messungen zu übernehmen und mit dem Dialog TOOLS Kippachse Justierergebnis fortzufahren. Weitere Abläufe können später nicht mehr hinzugefügt werden.	

Nächster Schritt

WENN die Ergebnisse	DANN
gespeichert werden sollen	WEITR (F1) überschreibt den alten Kippachsfehler mit dem neuen Wert.
noch mal bestimmt werden sollen	ZRÜCK (F2) Der neu bestimmte Kippachsfehler wird verworfen und das gesamte Verfahren muss wiederholt werden. Siehe Schritt 3. Abschnitt "Bestimmung des Kippachsfehlers Schritt-für-Schritt".

4.5 Justierung der Dosenlibelle an Instrument und Dreifuss

Justierung der Dosenlibelle Schritt-für-Schritt

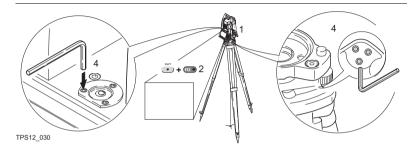

Das Instrument mit dem Dreifuss auf dem Stativ befestigen.
 Das Instrument mit den Dreifuss-Fussschrauben mit Hilfe der Elektronischen Libelle horizontieren. SHIFT F12 öffnet den Dialog STATUS Libelle & Laserlot.

 Überprüfen Sie die Position der Dosenlibellenblase an instrument und Dreifuss.

Schritt	Beschreibung	
4.	 Stehen beide Blasen innerhalb ihres Einstellkreises, ist keine Justie- rung erforderlich. 	
	 b) Ist eine oder sind beide Blasen nicht mittig, wird die Justierung wie folgt durchgeführt: 	
	Instrument: Steht die Blase nicht innerhalb des Einstellkreises, so korrigiert man sie an den Einstellschrauben mit dem mitgelieferten Justierstift. Drehen Sie das Instrument langsam um 200 gon (180°). Wiederholen Sie den Justiervorgang, falls die Libellenblase nicht in der Mitte bleibt.	
	Dreifuss : Steht die Blase nicht innerhalb des Einstellkreises, so korrigiert man sie an den Einstellschrauben mit dem mitgelieferten Justierstift.	
	Nach der Justierung sollten alle Einstellschrauben dieselbe Vorspannung haben und keine darf lose sein.	

4.6 Justierung der Dosenlibelle am Lotstock

Justierung der Dosenlibelle Schritt-für-Schritt


Schritt	Beschreibung	
1.	Ein Lot aufhängen um eine Lotlinie zu erzeugen.	
2.	Mit Hilfe von Zweibeinstreben den Lotstock parallel zur Lotlinie aufstellen.	4b 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.	Die Position der Dosenlibelle am Lotstock überprüfen.	
4.	a) Ist die Blase mittig, ist keine Justierung erforderlich.	
	 Steht die Blase nicht innerhalb des Einstell- kreises, so korrigiert man sie an den Einstell- schrauben mit dem mitgelieferten Justierstift 	TPS12_232
	Nach der Justierung sollten alle Einstellschrauben dieselbe Vorspannung haben und keine darf lose sein.	

4.7 Überprüfung des Laserlots am Instrument



Das Laserlot ist in der Stehachse untergebracht. Eine Justierung des Laserlotes ist unter normalen Einsatzverhältnissen nicht notwendig. Sollte aufgrund äusserer Einwirkungen eine Justierung trotzdem einmal notwendig werden, muss diese durch eine von Leica Geosystems autorisierte Servicestelle vorgenommen werden.

Laserlot überprüfen Schritt-für-Schritt

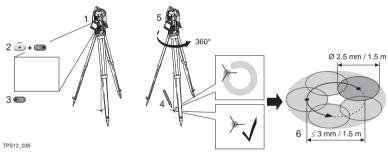

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen.

Schritt	Beschreibung	
1.	Das Instrument mit dem Dreifuss auf dem Stativ befestigen.	
2.	Das Instrument mit den Dreifuss-Fussschrauben mit Hilfe der Elektronischen Libelle horizontieren. SHIFT F12 öffnet den Dialog STATUS Libelle & Laserlot .	
3.	SEITE (F6) öffnet die Seite Laserlot . Laserlot einschalten. Das Überprüfen des Laserlotes ist auf einer hellen, ebenen und horizontalen Oberfläche durchzuführen, z.B. einem Blatt Papier.	
4.	Markieren Sie die Mitte des roten Laserpunktes auf dem Boden.	
5.	Instrument langsam um 360° drehen und dabei den roten Laserpunkt verfolgen.	
	Der maximale Rotationsdurchmesser des Laserpunktzentrums sollte bei einem Abstand von 1.5 m den Wert von 3 mm nicht überschreiten.	
6.	Wenn die Mitte des Laserpunktes eine deutliche kreisförmige Bewegung beschreibt oder sich das Zentrum des Laserpunktes mehr als 3 mm vom erstmarkierten Punkt bewegt, ist eventuell eine Justierung notwendig. Benachrichtigen Sie Ihre nächstgelegene autorisierte Leica Geosystems Service-Werkstatt. Die Grösse des Laserpunktes kann je nach Helligkeit und Oberfläche variieren. Bei 1.5 m ist sie etwa 2.5 mm.	

4.8 Wartung des Stativs

Wartung des Stativs Schritt-für-Schritt



Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen.

Schritt	Beschreibung
	Die Verbindungen zwischen den Metall- und Holz-Elementen müssen immer fest sein.
1.	Imbusschrauben an den Stativbein-Kappen mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel mässig anziehen.
2.	Die Gelenkschrauben am Stativkopf nur so fest anziehen, dass die Stativbeine offen bleiben wenn das Stativ angehoben wird.
3.	Imbusschrauben an den Stativbeinen anziehen.

5 Wartung und Transport

5.1 Transport

Transport im Feld

Achten Sie beim Transport Ihrer Ausrüstung im Feld immer darauf, dass Sie

- das Produkt entweder im Originaltransportbehälter transportieren,
- oder das Stativ mit aufgesetztem und angeschraubtem Produkt aufrecht zwischen den Stativbeinen über der Schulter tragen.

Transport im Auto

Transportieren Sie das Produkt niemals lose im Auto. Das Produkt kann durch Schläge und Vibrationen stark beeinträchtigt werden. Es muss daher immer im Transportbehälter transportiert und entsprechend gesichert werden.

Versand

Verwenden Sie beim Versand per Bahn, Flugzeug oder Schiff immer die komplette Leica Geosystems-Originalverpackung mit Transportbehälter und Versandkarton, bzw. entsprechende Verpackungen.

Die Verpackung sichert das Produkt gegen Schläge und Vibrationen.

Versand, Transport Batterien

Beim Transport oder Versand von Batterien ist der Betreiber verantwortlich, die nationalen und international geltenden Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Kontaktieren Sie vor dem Transport oder Versand ihr lokales Personen- oder Frachttransportunternehmen.

Feldjustierung

Kontrollieren Sie nach längerem Transport Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Feldjustierparameter.

5.2 Lagerung

Produkt

Lagertemperaturbereich bei der Lagerung Ihrer Ausrüstung beachten, speziell im Sommer, wenn Sie Ihre Ausrüstung im Fahrzeuginnenraum aufbewahren. Siehe auch "7 Technische Daten" für Informationen zum Lagertemperaturbereich.

Feldjustierung

Kontrollieren Sie nach längerer Lagerung Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Feldjustierparameter.

Li-lonen-Batterien

- Siehe auch "7.9 Allgemeine technische Daten des Instruments" für Information zum Lagertemperaturbereich.
- Wir empfehlen einen Lagertemperaturbereich von -20°C bis +30°C / -4°F bis +86°F, in trockener Umgebung, um die Selbstentladung zu minimieren.
- Batterien mit einer Ladekapazität von 10% bis 50% können im empfohlenen Temperaturbereich bis zu einem Jahr gelagert werden. Nach dieser Lagerdauer müssen die Batterien wieder geladen werden.
- Entfernen Sie zur Lagerung die Batterie aus dem Produkt bzw. aus dem Ladegerät.
- Nach Lagerung die Batterie vor Gebrauch laden.
- Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Nasse oder feuchte Batterien vor der Lagerung bzw. Verwendung trocknen.

5.3 Reinigen und Trocknen

Produkt und Zubehör

- · Staub von Linsen und Prismen wegblasen.
- Glas nicht mit den Fingern berühren.
- Nur mit einem sauberen und weichen Lappen reinigen. Wenn nötig mit Wasser oder reinem Alkohol etwas befeuchten. Keine anderen Flüssigkeiten verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.

Beschlagene Prismen

Sind die Reflektoren kühler als die Umgebungstemperatur, so können sie beschlagen. Ein Abwischen genügt nicht. Die Prismen sind unter der Kleidung oder im Fahrzeug der Umgebungstemperatur anzugleichen.

Nass gewordene Produkte

Produkt, Transportbehälter, Schaumstoffeinsätze und Zubehör bei höchstens 40° C / 104° F abtrocknen und reinigen. Ausrüstung erst wieder einpacken, wenn sie völlig trocken ist. Schliessen Sie den Transportbehälter immer bei der Arbeit im Feld.



Kabel und Stecker

Stecker dürfen nicht verschmutzen und sind vor Nässe zu schützen. Verschmutzte Stecker der Verbindungskabel ausblasen.

5.4 Wartung

Motorisierung

Eine Wartung bei motorisierten TPS Produkten muss in einer von Leica Geosystems autorisierten Servicestelle gemacht werden.

Bei folgenden Bedingungen:

- Nach etwa 4000 Stunden Betrieb.
- Zweimal pro Jahr f
 ür Produkte im Dauerbetrieb, z.B. bei Monitoring Anwendungen.

Sicherheitshinweise TPS1200+ 122

6 Sicherheitshinweise

6.1 Allgemein

Beschreibung

Diese Hinweise sollen Betreiber und Benutzer in die Lage versetzen, allfällige Gebrauchsgefahren rechtzeitig zu erkennen, d.h. möglichst im voraus zu vermeiden.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befolgen.

6.2 Verwendungszweck

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln.
- Messen von Distanzen.
- Registrierung von Messdaten.
- Automatische Zielsuche, -erfassung und -verfolgung.
- Visualisierung der Ziel- und Stehachse.
- · Fernbedienung des Produkts.
- Datenübertragung mit externen Geräten.
- Messung von Rohdaten und Berechnen von Koordinaten mit Hilfe von Trägerphase und Codesignal von GNSS-Satelliten (Global Navigation Satellite System).
- Durchführen von Messaufgaben mit verschiedenen GNSS Messtechniken.
- Speichern von GNSS Daten und Punkt Informationen.
- · Berechnungen mittels Software.

Sachwidrige Verwendung

- Verwendung des Produkts ohne Instruktion.
- Verwendung ausserhalb der Einsatzgrenzen.
- Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen.
- Entfernen von Hinweis- oder Warnschildern.

- Öffnen des Produktes mit Werkzeugen, z.B. Schraubenzieher, sofern nicht ausdrücklich für bestimmte Fälle erlaubt.
- Durchführung von Umbauten oder Veränderungen am Produkt.
- Inbetriebnahme nach Entwendung.
- Verwendung des Produkts mit offensichtlich erkennbaren M\u00e4ngeln oder Sch\u00e4den.
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller, das von Leica Geosystems nicht ausdrücklich genehmigt ist.
- Direktes Zielen in die Sonne.
- Ungenügende Absicherung des Messstandortes, z.B.: bei Durchführung von Messungen an Strassen.
- Absichtliche Blendung Dritter.
- Steuerung von Maschinen, bewegten Objekten usw. in Überwachungsanwendungen o.ä. ohne zusätzliche Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen.



Möglichkeit einer Verletzung, einer Fehlfunktion und Entstehung von Sachschaden bei sachwidriger Verwendung.

Der Betreiber informiert den Benutzer über Gebrauchsgefahren des Produkts und schützende Gegenmassnahmen. Das Produkt darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der Benutzer instruiert ist.

6.3 Einsatzgrenzen

Umwelt

Einsatz in dauernd für Menschen bewohnbarer Atmosphäre geeignet, nicht einsetzbar in aggressiver oder explosiver Umgebung.



Lokale Sicherheitsbehörde und Sicherheitsverantwortliche sind durch den Betreiber zu kontaktieren, bevor in gefährdeter Umgebung, in der Nähe von elektrischen Anlagen oder ähnlichen Situationen gearbeitet wird.

6.4 Verantwortungsbereiche

Hersteller des Produkts

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, kurz Leica Geosystems, ist verantwortlich für die sicherheitstechnisch einwandfreie Lieferung des Produktes inklusive Gebrauchsanweisung und Originalzubehör.

Hersteller von Fremdzubehör

Hersteller von Fremdzubehör für das Produkt sind verantwortlich für die Entwicklung, Umsetzung und Kommunikation von Sicherheitskonzepten für ihre Produkte und deren Wirkung in Kombination mit dem Leica Geosystems Produkt.

Betreiber

Für den Betreiber gelten folgende Pflichten:

- Er versteht die Schutzinformationen auf dem Produkt und die Instruktionen in der Gebrauchsanweisung.
- Er kennt die ortsüblichen, betrieblichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Er benachrichtigt Leica Geosystems, sobald am Produkt und in dessen Anwendung Sicherheitsmängel auftreten.
- Er stellt sicher, dass landesübliche Gesetze, Bestimmungen und Konditionen betreffend der Verwendung von Funksendern eingehalten werden.



Der Betreiber ist verantwortlich für die bestimmungsgemässe Verwendung des Produkts, den Einsatz seiner Mitarbeiter, deren Instruktion und die Betriebssicherheit des Produkts.

6.5 Gebrauchsgefahren



Fehlende oder unvollständige Instruktion können zu Fehlbedienung oder sachwidriger Verwendung führen. Dabei können Unfälle mit schweren Personen-, Sach-, Vermögens- und Umweltschäden entstehen.

Gegenmassnahmen:

Alle Benutzer befolgen die Sicherheitshinweise des Herstellers und Weisungen des Betreibers.



Vorsicht vor fehlerhaften Messergebnissen beim Verwenden eines Produktes, nach einem Sturz oder anderen unerlaubten Beanspruchungen, Veränderungen des Produktes, längerer Lagerung oder Transport.

Gegenmassnahmen:

Führen Sie periodisch Kontrollmessungen und die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Feldjustierungen durch. Besonders nach übermässiger Beanspruchung des Produkts, und vor und nach wichtigen Messaufgaben.



Beim Arbeiten mit dem Reflektorstock und dem Verlängerungsstück in unmittelbarer Umgebung von elektrischen Anlagen, z.B. Freileitungen oder elektrische Eisenbahnen, besteht aufgrund eines elektrischen Schlages akute Lebensgefahr.

Gegenmassnahmen:

Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen ein. Ist das Arbeiten in solchen Anlagen zwingend notwendig, so sind vor der Durchführung dieser Arbeiten die für diese Anlagen zuständigen Stellen oder Behörden zu benachrichtigen und deren Anweisungen zu befolgen.





Bei der Fernbedienung von Produkten kann es passieren, dass Fremdziele angezielt und gemessen werden.

Gegenmassnahmen:

Beim Arbeiten im Fernsteuerungs-Modus sollten Ergebnisse immer auf Plausibilität überprüft werden.



Wenn das Produkt mit Zubehör wie zum Beispiel Mast, Messlate oder Lotstock verwendet wird, erhöht sich die Gefahr von Blitzeinschlag.

Gegenmassnahmen:

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter.



Vorsicht beim direkten Zielen in die Sonne mit dem Produkt. Das Fernrohr wirkt wie ein Brennglas und kann somit Ihre Augen schädigen oder das Geräteinnere beschädigen.

Gegenmassnahmen:

Mit dem Produkt nicht direkt in die Sonne zielen.



Bei dynamischen Anwendungen, z.B. bei der Zielabsteckung durch den Messgehilfen, kann durch Ausser-Acht-Lassen der Umwelt, z.B. Hindernisse, Verkehr oder Baugruben ein Unfall hervorgerufen werden.

Gegenmassnahmen:

Der Betreiber instruiert den Messgehilfen und den Benutzer über diese mögliche Gefahrenquelle.



Ungenügende Absicherung bzw. Markierung Ihres Messstandortes kann zu gefährlichen Situationen im Strassenverkehr, Baustellen, Industrieanlagen, ... führen.

Gegenmassnahmen:

Achten Sie immer auf ausreichende Absicherung Ihres Messstandortes. Beachten Sie die länderspezifischen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und Strassenverkehrsverordnungen.



Lassen Sie die Produkte nur von einer von Leica Geosystems autorisierten Servicestelle reparieren.



Bei Verwendung von Computern, die nicht durch den Hersteller für den Einsatz im Feld zugelassen sind, kann es zu Gefährdungen durch einen elektrischen Schlag kommen.

Gegenmassnahmen:

Achten Sie auf die herstellerspezifischen Angaben für den Einsatz im Feld in der Systemanwendung mit dem Leica Geosystems Produkt.



Bei nicht fachgerechter Adaption von Zubehör am Produkte besteht die Möglichkeit, dass durch mechanische Einwirkungen, z.B. Sturz oder Schlag, Ihr Produkt beschädigt, Schutzvorrichtungen unwirksam oder Personen gefährdet werden.

Gegenmassnahmen:

Stellen Sie bei Aufstellung des Produkts sicher, dass Zubehör richtig angepasst, eingebaut, gesichert und eingerastet ist.

Schützen Sie Ihr Produkt vor mechanischen Einwirkungen.



Beim Transport, Versand oder bei der Entsorgung von Batterien kann bei unsachgemässen, mechanischen Einwirkungen auf die Batterie Brandgefahr entstehen.

Gegenmassnahmen:

Versenden oder Entsorgen Sie Ihr Produkt nur mit entladenen Batterien. Betreiben Sie dazu das Produkt bis die Batterien entladen sind.

Beim Transport oder Versand von Batterien ist der Betreiber verantwortlich, die nationalen und international geltenden Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Kontaktieren Sie vor dem Transport oder Versand ihr lokales Personen- oder Frachttransportunternehmen.



Bei der Verwendung von Ladegeräten, die von Leica Geosystems nicht empfohlen sind, können Batterien beschädigt werden. Dies kann zu Brand- und Explosionsgefahren führen.

Gegenmassnahmen:

Verwenden Sie zum Laden der Batterien nur Ladegeräte, die von Leica Geosystems empfohlen werden.



Starke mechanische Belastungen, hohe Umgebungstemperaturen oder das Eintauchen in Flüssigkeiten können zum Auslaufen, Brand oder zur Explosion der Batterien führen.

Gegenmassnahmen:

Schützen Sie die Batterien vor mechanischen Einwirkungen und hohen Umgebungstemperaturen. Batterien nicht in Flüssigkeiten werfen oder eintauchen.



Beim Kurzschluss der Batteriekontakte, z.B. beim Aufbewahren und Transportieren von Batterien in der Tasche von Kleidungsstücken, wenn die Batteriekontakte mit Schmuck, Schlüssel, metallisiertem Papier oder anderen Metallgegenständen in Berührung kommen, können Batterien überhitzen und es besteht Verletzungs- oder Brandgefahr.

Gegenmassnahmen:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte nicht mit metallischen Gegenständen in Berührung kommen.

Sicherheitshinweise TPS1200+ 134



Bei unsachgemässer Entsorgung des Produkts kann Folgendes eintreten:

- Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken können.
- Batterien k\u00f6nnen explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Ver\u00e4tzzungen oder Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie besch\u00e4digt oder stark erw\u00e4rmt werden.
- Bei leichtfertigem Entsorgen ermöglichen Sie unberechtigten Personen, das Produkt sachwidrig zu verwenden. Dabei können Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt verschmutzen.
- Bei unsachgemässer Entsorgung von Silikonöl kann die Umwelt verschmutzt werden.

Gegenmassnahmen:



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt sachgemäss. Befolgen Sie die natio-

nalen, länderspezifischen Entsorgungsvorschriften.

Schützen Sie das Produkt jederzeit vor dem Zugriff unberechtigter Personen.

Produktspezifische Informationen zur Behandlung und Entsorgung stehen auf der Homepage von Leica Geosystems unter http://www.leica-geosystems.com/treat-

ment zum Download bereit oder können bei Ihrem Leica Geosystems Händler angefordert werden.



Das Produkt verwendet das GPS P-Code Signal, welches nach amerikanischen Bestimmungen ohne Benachrichtigung abgeschaltet werden kann.

6.6 Laserklassifizierung

6.6.1 Allgemein

Allgemein

Die folgenden Hinweise (gemäss den internationalen Standards IEC 60825-1 (2007-03) und IEC TR 60825-14 (2004-02)) dienen als Anweisungen und Schulungsinformationen für die Produkt-verantwortliche Person und den entgültigen Bediener, um Betriebsgefahren zu vermeiden.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befolgen.



Produkte der Laserklassen 1, 2 und 3R benötigen keine(n):

- · Lasersicherheitsbeauftragten,
- Schutzkleidung und -brille,
- Warnschilder im Laser-Arbeitsbereich

wenn die Produkte wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben verwendet und eingesetzt werden, da die Augengefahrenstufe niedrig ist.



Produkte der Laserklassen 2 oder 3R können, vor allem bei Verwendung in schwachen Lichtverhältnissen, schillern, blenden und Nachbilder erzeugen.

6.6.2 Distanzmesser, Messungen auf Prismen (IR Modus)

Allgemein

Der integrierte Distanzmesser im Produkt erzeugt einen sichtbaren Laserstrahl, der aus dem Fernrohrobjektiv austritt.


Das Produkt entspricht der Laserklasse 1 gemäss:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"

Produkte mit Laserklasse 1 sind unter vernünftigerweise, vorhersehbaren Bedingungen und bei bestimmungsgemässer Verwendung und Instandhaltung sicher und für die Augen ungefährlich.

Beschreibung	Wert
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung	0.33 mW
Impulsdauer	800 ps
Wiederholfrequenz	100 MHz - 150 MHz
Wellenlänge	650 nm - 690 nm

Beschilderung

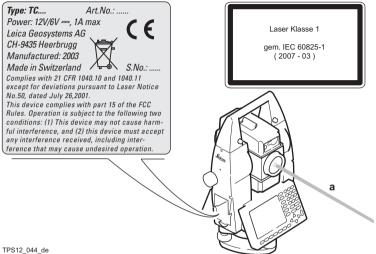

a) Laserstrahl

6.6.3 Distanzmesser, Messungen ohne Prismen (RL Modus)

Allgemein

Der integrierte Distanzmesser im Produkt erzeugt einen sichtbaren Laserstrahl, der aus dem Fernrohrobjektiv austritt.

Das Produkt entspricht der Laserklasse 3R gemäss:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"

Laserklasse 3R Produkte:

Der direkte Blick in den Laserstrahl kann gefährlich sein (niedrige Augengefahrenstufe), besonders bei absichtlicher Bestrahlung. Das Unfallrisiko bei Produkten der Laserklasse 3R ist eingeschränkt, da:

- a) unbeabsichtigte Bestrahlung selten dem schlimmsten Fall (z.B.) Ausrichtung des Strahls auf die Pupille, entsprechen würde,
- Schutz durch eingebaute Sicherheitsmarge in der maximal zulässigen Laserbestrahlung (MPE)
- c) natürliche Abneigung bei starker Belichtung im Fall von sichtbarem Strahl.

Beschreibung	Wert (R400/R1000)
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung	5.00 mW
Impulsdauer	800 ps
Wiederholfrequenz	100 MHz - 150 MHz
Wellenlänge	650 nm - 690 nm
Strahldivergenz	0.2 mrad x 0.3 mrad
NOHD (Nominaler Okkularer Gefahrenabstand) @ 0.25s	80 m / 262 ft



Aus Sicherheitsgründen ist der direkte Blick in den Strahl immer als gefährlich einzustufen.

Gegenmassnahmen:

Nicht in den Strahl blicken und richten Sie den Strahl nicht auf andere Personen. Diese Maßnahmen sind auch für den reflektierten Strahl zu beachten.




Mögliche Gefahren beziehen sich nicht nur auf den direkten Strahl sondern auch auf reflektierte Strahlen die auf reflektierende Flächen wie Prismen, Fenster, Spiegel oder metallische Oberflächen ausgerichtet sind.

Gegenmassnahmen:


Zielen Sie keine Flächen an, die wie ein Spiegel reflektieren oder unbeabsichtigte Reflexionen hervorrufen.

Bei eingeschaltetem Laser, Betriebsart Laserpointer oder Distanzmessung, nicht durch oder neben dem Richtglas auf Prismen oder reflektierende Gegenstände blicken. Zielen auf Prismen ist nur mit Blick durch das Fernrohr erlaubt.

Beschilderung

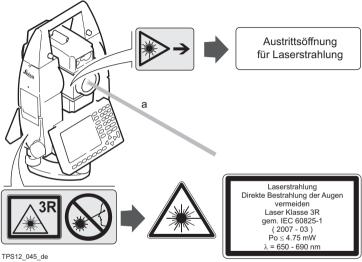

a) Laserstrahl

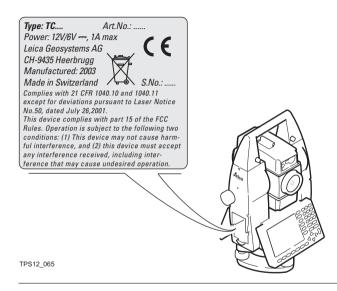

6.6.4 Automatische Zielerfassung ATR

Allgemein

Die Automatische Zielerfassung im Produkt erzeugt einen unsichtbaren Laserstrahl, der aus dem Fernrohrobjektiv austritt.


Das Produkt entspricht der Laserklasse 1 gemäss:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"

Produkte mit Laserklasse 1 sind unter vernünftigerweise, vorhersehbaren Bedingungen und bei bestimmungsgemässer Verwendung und Instandhaltung sicher und für die Augen ungefährlich.

Beschreibung	Wert
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung	10 mW
Impulsdauer	11 ms
Wiederholfrequenz	37 Hz
Wellenlänge	785 nm

Beschilderung

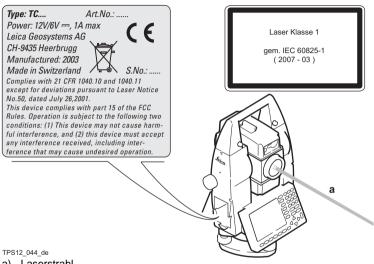

Laserstrahl

6.6.5 PowerSearch PS

Allgemein

Das PowerSearch Modul im Produkt erzeugt einen unsichtbaren Laserstrahl, der aus dem Fernrohrobjektiv austritt.


Das Produkt entspricht der Laserklasse 1 gemäss:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"

Produkte mit Laserklasse 1 sind unter vernünftigerweise, vorhersehbaren Bedingungen und bei bestimmungsgemässer Verwendung und Instandhaltung sicher und für die Augen ungefährlich.

Beschreibung	Wert
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung	11 mW
Impulsdauer	20 ns, 40 ns
Wiederholfrequenz	24.4 kHz
Wellenlänge	850 nm

Beschilderung

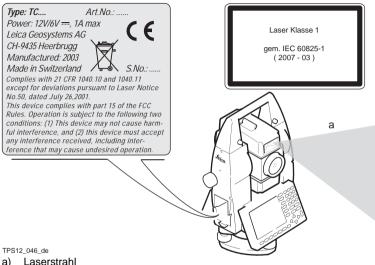

6.6.6 Elektronische Zieleinweishilfe EGL


Allgemein

Die integrierte elektronische Zieleinweishilfe erzeugt einen sichtbaren LED-Lichtstrahl, der aus der Vorderseite des Fernrohres austritt. Abhängig vom Fernrohrtyp kann das EGL unterschiedlich gestaltet sein.



Das Produkt ist vom Umfang der Richtlinie IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen" ausgeschlossen.

Das Produkt ist nach IEC 62471 (2006-07) von der Laserklassifizierung befreit und stellt keine Gefahr da, sofern es bestimmungsmässig verwendet und Instand gehalten wird.

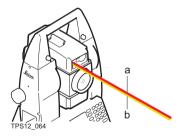

-) LED-Strahl rot
- b) LED-Strahl gelb

6.6.7 Laserlot

Allgemein

Das integrierte Laserlot erzeugt einen sichtbaren Laserstrahl, der aus der Geräteunterseite austritt.

Das Produkt entspricht der Laserklasse 2 gemäss:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sicherheit von Laser-Einrichtungen"

Laserklasse 2 Produkte:

Diese Produkte sind bei kurzzeitiger Bestrahlung ungefährlich könnnen aber bei absichtlichem Starren in den Strahl eine Gefahr darstellen.

Beschreibung	Wert
Maximale durchschnittliche Strahlungsleistung	1.00 mW
Impulsdauer	C.W.
Wiederholfrequenz	C.W.
Wellenlänge	620 nm - 690 nm




Der Blick in den Laserstrahl kann für das Auge gefährlich sein.


Gegenmassnahmen:

Blicken Sie nicht in den Laserstrahl und richten Sie ihn nicht unnötig auf andere Personen.

Beschilderung

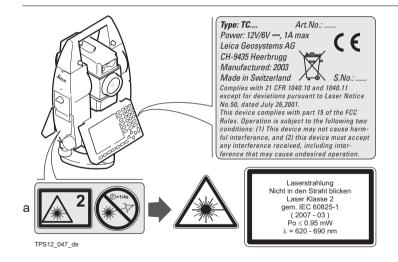

a) Wird ersetzt durch Klasse 3R Laserwarnschild, wenn zutreffend

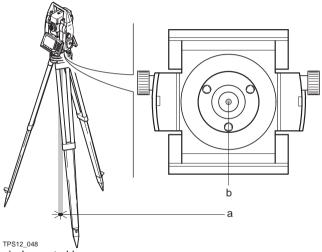

- a) Laserstrahl
- b) Austretender Laserstrahl

6.7 Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Beschreibung

Als elektromagnetische Verträglichkeit bezeichnen wir die Fähigkeit der Produkte, in einem Umfeld mit elektromagnetischer Strahlung und elektrostatischer Entladung einwandfrei zu funktionieren, ohne elektromagnetische Störungen in anderen Geräten zu verursachen.



Möglichkeit einer Störung anderer Geräte durch elektromagnetische Strahlung.

Obwohl die Produkte die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllen, kann Leica Geosystems die Möglichkeit einer Störung anderer Geräte nicht ganz ausschliessen.



Möglichkeit einer Störung anderer Geräte wenn Sie das Produkt in Kombination mit Fremdgeräten verwenden, z.B. Feldcomputer, PC, Funkgeräten, diverse Kabel oder externe Batterien.

Gegenmassnahmen:

Verwenden Sie nur die von Leica Geosystems empfohlene Ausrüstung oder Zubehör. Sie erfüllen in Kombination mit dem Produkt die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen. Achten Sie bei Verwendung von Computern, Funkgeräten auf die herstellerspezifischen Angaben über die elektromagnetische Verträglichkeit.



Möglichkeit von fehlerhaften Messergebnissen bei Störungen durch elektromagnetische Strahlung.

Obwohl das Produkt die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllt, kann Leica Geosystems die Möglichkeit nicht ganz ausschliessen, dass intensive elektromagnetische Strahlung das Produkt stört; z.B. die Strahlung in unmittelbarer Nähe von Rundfunksendern, Funksprechgeräten, Diesel-Generatoren usw.

Gegenmassnahmen:

Bei Messungen unter diesen Bedingungen, Messergebnisse auf Plausibilität überprüfen.



Bei Betreiben des Produkts mit einseitig eingestecktem Kabel, z.B. externes Speisekabel, Schnittstellenkabel, kann eine Überschreitung der zulässigen elektromagnetischen Strahlungswerte auftreten und dadurch andere Geräte gestört werden.

Gegenmassnahmen:

Während des Gebrauchs des Produkts müssen Kabel beidseitig eingesteckt sein, z.B. Gerät / externe Batterie, Gerät / Computer.

Funkgeräte, Mobiltelefone oder SmartAntenna mit Bluetooth

Marnung

Verwendung des Produkts mit Funkgeräten, Mobiltelefonen oder SmartAntenna mit Bluetooth:

Möglichkeit einer Störung anderer Geräte, medizinischer Geräte, zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgeräte, Flugzeugen und Anlagen beziehungsweise Schädigung bei Mensch und Tier durch elektromagnetische Strahlung.

Gegenmassnahmen:

Obwohl das Produkt in Kombination mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllt, kann Leica Geosystems Leica Geosystemsdie Möglichkeit einer Störung anderer Geräte beziehungsweise die Schädigung bei Mensch und Tier nicht ganz ausschliessen.

- Betreiben Sie das Produkt mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen nicht in der Nähe von Tankstellen, chemischen Anlagen und Gebieten mit Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie das Produkt mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Betreiben Sie das Produkt mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen nicht in Flugzeugen.
- Betreiben Sie das Produkt mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen über längere Zeit nicht in direkter Körpernähe.

6.8 FCC Hinweis, gültig in USA

Gültigkeit

Der nachfolgende, grau hinterlegte Absatz gilt nur für Produkte des TPS1200+ Systems ohne Funkgeräte, Mobiltelefone oder Bluetooth.



Dieses Produkt hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor.

Geräte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfanges verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können.

Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Massnahmen zu beheben:


- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrössern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschliessen, der unterschiedlich ist zu dem des Empfängers.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker helfen.




Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Leica Geosystems erlaubt wurden, kann das Recht des Anwenders einschränken, das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Beschilderung TPS1200+

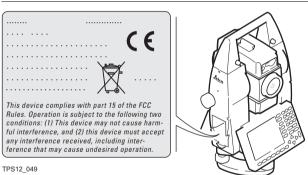

Beschilderung SmartAntenna

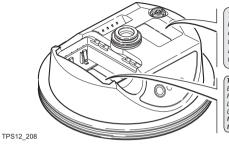

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Type: AT.... Art.No.:
Equip.No.: XXXXXX S.No.:
Power: 12V=-, nominal 1/0.5A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrug
Manufactured: 2004
Made in Switzerland
S.No.:

Beschilderung Aufsteckgehäuse GFU24

•	у	۲	, C	<i>,</i> .	`	J	•	_	,,	`	^							•	•	•	•	•	•	•	
																					`	X	_	1	•
																						X	X	1	
																					-	٧,	_	Θ,	•
																					1				•
																					((t	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				_		1	•

Tunas CELIVY


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

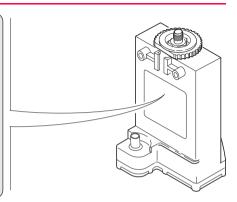

GPS12_103

Beschilderung Aufsteckgehäuse GFU19, GFU25, GFU26


Type: GFUXX
·····
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

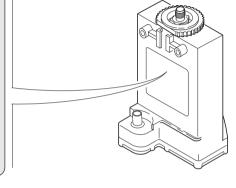

TPS12_218


operation.

Beschilderung interne Batterie GEB211, GEB221

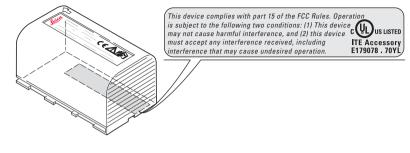

TPS12_082

Beschilderung RadioHandle

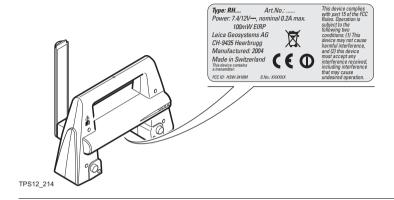

7 Technische Daten

7.1 Winkelmessung

Genauigkeit

Тур	Std. Abw. Hz,	V, ISO 17123-3	Anzeige (klein	ste Einheit)
	["]	[mgon]		[mgon]
1201+	1	0.3	0.1	0.1
1202+	2	0.6	0.1	0.1
1203+	3	1.0	0.1	0.5
1205+	5	1.5	0.1	0.5

Eigenschaften

Absolut, kontinuierlich, diametral.

7.2 Distanzmessung auf Prismen (IR Modus)

Reichweite

Prisma	Reichw	eite A	Reichw	eite B	Reichweite C		
	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	
Standardprisma (GPR1)	1800	6000	3000	10000	3500	12000	
3 Standardprismen (GPR1)	2300	7500	4500	14700	5400	17700	
360° Prisma (GRZ4, GRZ122)	800	2600	1500	5000	2000	7000	
360° Miniprisma (GRZ101)	450	1500	800	2600	1000	3300	
Miniprisma (GMP101)	800	2600	1200	4000	2000	7000	
Reflexfolie 60 mm x 60 mm	150	500	250	800	250	800	
Maschinensteuerungs Power Prism (MPR122) Nur für Maschienensteuerungsanwendungen!	800	2600	1500	5000	2000	7000	

Kürzeste Messdistanz

1.5 m

Atmosphärische Bedingungen

A: stark dunstig, Sichtweite 5 km, oder intensiv sonnig, mit starkem Hitzeflimmern

B: leicht dunstig, Sichtweite 20 km oder teilweise sonnig, mit schwachem Luftflimmern

C: bedeckt, dunstfrei, Sichtweite 40 km, kein Luftflimmern



Messung auf Reflexfolie über den gesamten Distanzbereich ohne externe Hilfsoptik möglich.

Genauigkeit

Genauigkeit bei Messungen auf Standardprismen.

EDM Mess-Modus	Std. Abw. ISO 17123-4, Standardprisma	Std. Abw. ISO 17123-4, Folie	typische Messzeit, [Sek.]
Standard	1 mm + 1.5 ppm	5 mm + 2 ppm	2.4
Schnell	3 mm + 1.5 ppm	5 mm + 2 ppm	0.8
Tracking	3 mm + 1.5 ppm	5 mm + 2 ppm	< 0.15
Mittelbildung	1 mm + 1.5 ppm	5 mm + 2 ppm	-

Strahlunterbruch, starkes Hitzeflimmern und bewegte Objekte im Strahlengang können zu Abweichungen der spezifizierten Genauigkeit führen.

Die Anzeigenauflösung beträgt 0.1 mm.

Eigenschaften

Prinzip: Phasenmessung

Typ: Koaxial, sichtbarer Rotlaser

Trägerwellenlänge: 658 nm

Messsystem: Systemanalyser Basis 100 MHz - 150 MHz

7.3 Distanzmessung ohne Prisma (RL Modus)

Reichweite

Тур	Kodak Karte	Reichv	veite D	Reichw	eite E	Reichweite F		
	Grau	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	
R400	weisse Seite, 90 % Reflexion	200	660	300	990	>400	>1310	
R400	graue Seite, 18 % Reflexion	100	330	150	490	>200	>660	
		1	T	T	1	T	T	
R1000	weisse Seite, 90 % Reflexion	600	1970	800	2630	>1000	>3280	
R1000	graue Seite, 18 % Reflexion	300	990	400	1310	>500	>1640	

Messbereich Distanzmessung: 1.5 m - 1200 m Eindeutigkeit der angezeigten Messung: bis 1200 m

Atmosphärische Bedingungen

D: Objekt stark sonnenbeschienen, starkes Hitzeflimmern

E: Objekt im Schatten oder bei bedecktem Himmel

F: Bei Dämmerung, nachts oder unter Tage

Genauigkeit

Standard Messung	Std. Abw. ISO 17123-4	typische Messzeit, [Sek.]	maximale Messzeit [Sek.]		
0 m - 500 m	2 mm + 2 ppm	3 - 6	12		
>500 m	4 mm + 2 ppm	3 - 6	12		

Obiekt im Schatten oder bei bedecktem Himmel.

Strahlunterbruch, starkes Hitzeflimmern und bewegte Objekte im Strahlengang können zu Abweichungen der spezifizierten Genauigkeit führen.

Die Anzeigenauflösung beträgt 0.1 mm.

Eigenschaften

Typ: Koaxial, sichtbarer Rotlaser

Trägerwellenlänge: 658 nm

Messsystem PinPoint R400/R1000: Systemanalyser Basis

100 MHz - 150 MHz

Laser Punktgrösse

Entfernung [m]	Laser Punktgrösse, näherungsweise [mm]
bei 20	7 x 14
bei 100	12 x 40
bei 200	25 x 80

7.4 Distanzmessung - Long Range (LO Modus)

Reichweite

Die Reichweite bei Long Range Messungen ist für R400 und R1000 gleich.

Prisma	Reichwe	ite A	Reichwe	ite B	Reichweite C		
	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	
Standardprisma (GPR1)	2200	7300	7500	24600	>10000	>32800	

Messbereich Distanzmessung: 1000 m bis 12000 m

Eindeutigkeit der angezeigten Messung: bis 12000 m

Atmosphärische Bedingungen

A: stark dunstig, Sichtweite 5 km, oder intensiv sonnig, mit starkem Hitzeflimmern

B: leicht dunstig, Sichtweite 20 km oder teilweise sonnig, mit schwachem Luftflimmern

C: bedeckt, dunstfrei, Sichtweite 40 km, kein Luftflimmern

Genauigkeit

Standard	Std. Abw.	typische	maximale
Messung	ISO 17123-4	Messzeit, [Sek.]	Messzeit [Sek.]
Long Range	5 mm + 2 ppm	2.5	12

Strahlunterbruch, starkes Hitzeflimmern und bewegte Objekte im Strahlengang können zu Abweichungen der spezifizierten Genauigkeit führen. Die Anzeigenauflösung beträgt 0.1 mm.

Eigenschaften

Prinzip: Phasenmessung

Typ: Koaxial, sichtbarer Rotlaser

Trägerwellenlänge: 658 nm

Messsystem: Systemanalyser Basis 100 MHz - 150 MHz

7.5 Automatische Zielerfassung ATR

Reichweite ATR/LOCK

Prisma	Reichweite ATR-Modus		Reichweite LOCK- Modus	
	[m]	[ft]	[m]	[ft]
Standardprisma (GPR1)	1000	3300	800	2600
360° Prisma (GRZ4, GRZ122)	600	2000	500	1600
360° Miniprisma (GRZ101)	350	1150	300	1000
Miniprisma (GMP101)	500	1600	400	1300
Reflexfolie 60 mm x 60 mm	55	175	nicht geeignet	
Maschinensteuerungs Power Prism (MPR122) Nur für Maschienensteuerungsanwendungen!	600	2000	500	1600

Prisma	Reichweite ATR-Modus		Reichweite LOCK- Modus	
	[m]	[ft]	[m]	[ft]
	Die maximale Reichweite kann durch schlechtere Witterungsbedingungen, z.B. Regen, eingeschränkt werden.			


Kürzeste Messdistanz: 360° Prisma ATR: 1.5 m Kürzeste Messdistanz: 360° Prisma LOCK: 5 m

ATR Genauigkeit mit dem GPR1 Prisma

ATR Winkelgenauigkeit Hz, V (std. abw. ISO 17123-3): 1 " (0.3 mgon) Basis Positionierungsgenauigkeit (std.abw.): ± 1 mm

Systemgenauigkeit mit ATR

 Die Genaugikeit der Positionsbestimmung eines Prismas mit der Automatischen Zielerfassung (ATR) ist abhängig von vielen Faktoren, wie z.B. interne ATR Genauigkeit, Instrumenten Winkelgenauigkeit, Prismentyp, ausgewähltes EDM Messprogram und externe Messbedingungen. Die ATR hat eine Standardabweichung von of ± 1 mm. Ab einer gewissen Distanz, dominiert die Winkelgenauigkeit des Instruments und wird zur vorherrschenden Genauigkeit. Die folgende Graphik zeigt die ATR Standardabweichung bei zwei unterschiedlichen Prismentypen, unterschiedlichen Distanzen und Instrumentengenauigkeiten.

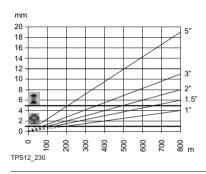



Leica 360° Prisma

Leica Rundprisma

mm ATR Genauigkeit[mm]
m Distanzmessung [m]

Instrumenten Winkelgenauigkeit

Maximale Geschwindigkeit LOCK-Modus Maximale tangentiale Geschwindigkeit: Maximale radiale Geschwindigkeit im

<EDM Modus: Tracking>:

5 m/Sek. bei 20 m; 25 m/Sek. bei 100 m

5 m/Sek.

7.6 PowerSearch PS

Reichweite

Prisma		Reichwe	Reichweite PS	
		[m]	[ft]	
Standar	dprisma (GPR1)	300	1000	
360° Prisma (GRZ4, GRZ122)		300*	1000*	
Miniprisma (GMP101)		100	330	
Maschinensteuerungs Power Prism (MPR122) Nur für Maschienensteuerungs-anwendungen!		300*	1000*	

Messungen im Randbereich des Fächers sowie ungünstige atmosphärische Bedingungen können die maximale Reichweite verringern. (*Optimal zum Instrument ausgerichtet)

Kürzeste Messdistanz 1.5 m

Zielerfassung

Typische Suchdauer: <10 Sek.

Standard Suchbereich: Hz: 400 gon, V: 40 gon

Definierbares Suchfenster: Ja

Eigenschaften Prinzip: Digitale Signalaufbereitung

Typ: Infrarotlaser

7.7 SmartStation

7.7.1 SmartStation Genauigkeit



Die Messgenauigkeit und die Genauigkeit der Position und der Höhe sind von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Anzahl der beobachteten Satelliten, der Geometrie der Satellitenkonstellation, der Beobachtungsdauer, der Ephemeridengenauigkeit, ionosphärischen Störungen, Mehrwegeffekten und der Qualität der Lösung der Phasenmehrdeutigkeiten abhängig. Die angegebenen Genauigkeiten gelten für normale bis gute Bedingungen.

Genauigkeit

Positionsgenauigkeit: Horizontal: 10 mm + 1 ppm

Vertikal: 20 mm + 1 ppm

Innerhalb eines Referenzstationsnetzes entspricht die Positionsgenauigkeit den Genauigkeitsspezifikationen

des Netzbetreibers.

Initialisierung

Methode: Echtzeit (RTK)

Zuverlässigkeit der Initialisierung: Besser als 99,99 %

Zuverlässigkeit der Initialisierung: Besser als 99.99 %


Initialisierungszeit: Typischerweise 8 s, mit 5 oder mehr Satelliten

auf L1 und L2

Technische Daten	TPS1200+		178
	Reichweite	Bis zu 50 km, wenn eine sichere Datenverbindur verfügbar ist	ıg
RTK Datenformate	Formate für Datenempfang:	Leica eigenes Format, CMR, CMR+, RTCM V2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.0	

7.7.2 SmartStation Dimensionen

SmartStation Dimensionen

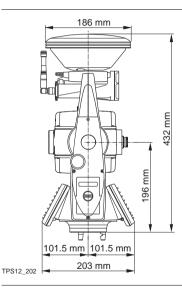

7.7.3 SmartAntenna Technische Daten

Beschreibung und Verwendung

Die Wahl der SmartAntenna Antenne richtet sich nach dem Anwendungszweck. Die Tabelle enthält eine Beschreibung und zeigt die vorgesehene Verwendung der SmartAntenna.

Тур	Beschreibung	Anwendung
	L1/L2 SmartTrack+/SmartTrack Antenne mit integrierter Grund- platte.	

Dimensionen

Höhe: 0.089 m Durchmesser: 0.186 m

Anschluss

- 8 pin LEMO-1 Anschluss, um das Antennenkabel anzuschliessen (wenn die SmartAntenna auf einem Lotstock mit dem RX1250 Controller verwendet wird).
- Spezielle Clip-On Schnittstelle zum Verbinden der SmartAntenna mit dem SmartAntenna Adapter auf einem TPS1200+.

Halterung

5/8" Gewinde

Gewicht

1.1 kg einschliesslich der internen Batterie GEB211

Stromversorgung

Leistungsaufnahme: typischerweise 1.8 W, 270 mA

Externe Versorgungsspannung: Nominell 12 V DC (===, GEV197 SmartAntenna

Kabel zum PC für Datenübertragung und zur externen Stromversorgung), Spannungsbereich

5-28 V DC

Interne Batterie

Typ: Li-Ion Spannung: 7.4 V

Kapazität: GEB211: 2.2 Ah

Typische Betriebsdauer: 5.7 h

Elektrische Daten

Тур	ATX1230 GG	
Spannung	-	
Strom	-	
Frequenz:	GPS L1 1575.42 MHz	
	GPS L2 1227.60 MHz	
	GLONASS L1 1602.5625-1611.5 MHz	
	GLONASS L2 1246.4375-1254.3 MHz	

Тур	ATX1230 GG	
Verstärkung	Typischerweise 27 dBi	
Signalrauschen	Typischerweise < 2 dBi	
BW, -3 dBiW	-	
BW, -30 dBi	-	

Umweltspezifikationen

Temperatur

Temperaturbereich bei Betrieb [°C]	Lagertemperatur [°C]
-40 bis +65	-40 bis +80
Bluetooth: -30 to +65	

Wasser- und Staubschutz

Schutz IP67 (IEC 60529) Staubdicht Geschützt gegen Wasserstrahlen Wasserdicht bis 1 m, bei temporärem Eintauchen

Feuchtigkeit:

Schutz

Bis zu 100 %

Den Auswirkungen von Kondensation sollte durch periodisches Austrocknen der Antenne entgegengewirkt werden.

7.8 Konformität zu nationalen Vorschriften

7.8.1 Kommunikations-Seitendeckel mit Bluetooth

Konformität zu nationalen Vorschriften

- FCC Teil 15 (gültig in USA)
- Hiermit erklärt Leica Geosystems AG, dass der Kommunikations-Seitendeckel mit Bluetooth die erforderlichen Ansprüche und relevanten Vorschriften gemäss der Richtlinie 1999/5/EC bestimmungsgemäss erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter http://www.leica-geosystems.com/ce eingesehen werden.

Geräte der Klasse 1 entsprechend der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) können ohne Einschränkung in jedem Mitgliedsstaat der EU vermarktet und in Betrieb genommen werden.

 In Ländern mit nationalen Vorschriften, die nicht mit der europäischen Richtlinie 1999/5/EC oder FCC Teil 15 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen.

Frequenzband	2402 - 2480 MHz	
Ausgangsleistung Bluetooth: 5 mW		5 mW
Antenne	Typ Verstärkung	Interne Microstrip Antenne 1.5 dBi

7.8.2 GFU24, Siemens MC75

Konformität zu nationalen Vorschriften

- FCC Teil 15, 22 und 24 (gültig in USA)
- Hiermit erklärt Leica Geosystems AG, dass das GFU24 die erforderlichen Ansprüche und relevanten Vorschriften gemäss der Richtlinie 1999/5/EC bestimmungsgemäss erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter http://www.leica-geosystems.com/ce eingesehen werden.



Geräte der Klasse 1 entsprechend der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) können ohne Einschränkung in jedem Mitgliedsstaat der EU vermarktet und in Betrieb genommen werden.

 In Ländern mit nationalen Vorschriften, die nicht mit der europäischen Richtlinie 1999/5/EC oder FCC Teil 15, 22 und 24 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen

Frequenzband

Quad-Band EGSM850 / EGSM900 / GSM1800 / GSM1900 MHz

Ausgangsleistung

EGSM850: 2 W EGSM900: 2 W GSM1800: 1 W GSM1900: 1 W

Antennen

Тур	GAT 3	GAT 5
Frequenzband	900 oder 1800 MHz	850 oder 1900 MHz
Тур	Abnehmbare λ/2 Antenne	Abnehmbare λ/2 Antenne
Verstärkung	0 dBi	0 dBi
Stecker	TNC	TNC

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das Produkt erfüllt die maximal zulässigen Strahlungsgrenzwerte der einschlägigen Richtlinien und Normen. Das Produkt muss mit der empfohlenen Antenne verwendet werden. Ein Abstand von mindestens 20 cm muss in der bestimmungsgemässen Anwendung zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers oder Drittpersonen eingehalten werden.

7.8.3 GFU19 (US), GFU25 (CAN), GFU26 (US) CDMA MultiTech MTMMC-C

Konformität zu nationalen Vorschriften

- FCC Teil 15, 22 und 24 (gültig in USA)
- Europäische Richtlinie 1999/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (siehe die CE Konformitätserklärung)
- In Ländern mit nationalen Vorschriften, die nicht mit der europäischen Richtlinie 1999/5/EC oder FCC Teil 15, 22 und 24 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen

Frequenzband

Dual-Band CDMA850/CDMA1900 MHz

Ausgangsleistung

CDMA850: 2 W CDMA1900: 0.4 W

Antenne

Тур	GAT 1204	
Frequenzband	850 / 1900 MHz	
Тур	Abnehmbare λ/4 Antenne	
Verstärkung	0 dBi	
Anschluss	TNC	

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das Produkt erfüllt die maximal zulässigen Strahlungsgrenzwerte der einschlägigen Richtlinien und Normen. Das Produkt muss mit der empfohlenen Antenne verwendet werden. Ein Abstand von mindestens 20 cm muss in der bestimmungsgemässen Anwendung zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers oder Drittpersonen eingehalten werden.

7.8.4 RadioHandle

Konformität zu nationalen Vorschriften

- FCC Teil 15 (gültig in USA)
- Hiermit erklärt Leica Geosystems AG, dass das RadioHandle die erforderlichen Ansprüche und relevanten Vorschriften gemäss der Richtlinie 1999/5/EC bestimmungsgemäss erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter http://www.leica-geosystems.com/ce eingesehen werden.





In folgenden Mitgliedsstaaten des EWR gelten für Geräte der Klasse 2 entsprechend der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) Einschränkungen bei der Vermarktung oder bei der Inbetriebnahme oder sie benötigen eine Genehmigung für den Betrieb:

- Frankreich
- Italien
- Norwegen (bei Verwendung innerhalb eines Radius von 20km um das Zentrum von Ny-Ålesund)
- In Ländern mit nationalen Vorschriften, die nicht mit der europäischen Richtlinie 1999/5/EC oder FCC Teil 15 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen.

Frequenzband

Beschränkt auf 2409 - 2435 MHz

Ausgangsleistung < 100 mW (e. i. r. p.)


Antenne Typ: Patch Antenne (omnidirectional)

Verstärkung: 2 dBi Stecker: SMB

7.8.5 SmartAntenna mit Bluetooth

Konformität zu nationalen Vorschriften

- FCC Teil 15 (gültig in USA)
- Hiermit erklärt Leica Geosystems AG, dass die SmartAntenna mit Bluetooth die erforderlichen Ansprüche und relevanten Vorschriften gemäss der Richtlinie 1999/5/EC bestimmungsgemäss erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter http://www.leica-geosystems.com/ce eingesehen werden.

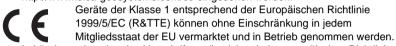

 In Ländern mit nationalen Vorschriften, die nicht mit der europäischen Richtlinie 1999/5/EC oder FCC Teil 15 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen.

Frequenzband

Тур	Frequenzband [MHz]
ATX1230 GG	1227.60
	1575.42
ATX1230 GG	1246.4375 - 1254.3
	1602.4375 - 1611.5
Bluetooth	2402 - 2480

Ausgangsleistung

Тур	Ausgangsleistung [mW]	
GNSS	Nur zum Empfang	
Bluetooth	5	

Antenne

GNSS Internes GNSS Antennenelement (nur zum Empfang)
Bluetooth Typ: Interne Microstrip Antenne
Verstärkung: 1.5 dBi

7.9 Allgemeine technische Daten des Instruments

Fernrohr Vergrösserung: 30 x

Freier Objektivdurchmesser: 40 mm

Fokussierung: 1.7 m/5.6 ft bis unendlich

Fernrohrgesichtsfeld: 1°30' / 1.66 gon

2.7 m bis 100 m

Kompensator

Тур	Einspielgenauigkeit		Einspielbereich	
	["]	[mgon]	["]	[gon]
1201+	0.5	0.2	4	0.07
1202+	0.5	0.2	4	0.07
1203+	1	0.3	4	0.07
1205+	1.5	0.5	4	0.07

Libelle

Empfindlichkeit der Dosenlibelle: 6' / 2 mm

Auflösung der elektronischen Libelle: 2"

Bedieneinheit

1/4 VGA (320 x 240 Pixel), farbe, grafikfähiges

LCD, Beleuchtung, Touchscreen

Tastatur: 34 Tasten

einschliesslich 12 Funktionstasten, 12 alphanu-

merische Eingabetasten, Beleuchtung

Winkelanzeige: 360°'", 360° dezimal, 400 gon, 6400 mil, V %

Entfernungsanzeige:

Display:


m, ft int, ft us,ft int inch, ft us inch


Position: Touchscreen, falls vorhanden: in beiden Lagen, Lage 2 ist optional Widerstandsfähige Schicht auf Glas

Instrumenten Ports

Port	Name	Beschreibung	
Port 1	Port 1	5 pin LEMO-0 für Strom, Kommunikation, Datenübertragung.Dieser Port befindet sich am Sockel des Instruments.	
Port 2	Handle	 Hotshoe Verbindung für den RadioHandle mit RCS und SmartAntenna Adapter mit der SmartStation. Dieser Port befindet sich oben auf dem Kommunikations- Seitendeckel. 	
Port 3	ВТ	 Bluetooth Modul für Kommunikation. Dieser Port befindet sich innerhalb des Kommunikations- Seitendeckels. 	

Instrumenten Dimensionen

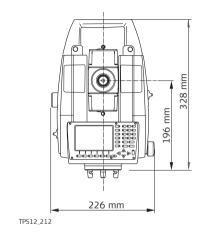

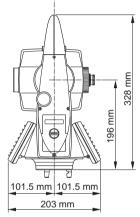

TPS12_213

Gewicht

Instrument: 4.8 - 5.5 kg

Dreifuss: 0.8 kg Interne Batterie GEB221: 0.2 kg

Speicherung

Daten können auf der CompactFlash Karte oder auf dem internen Speicher, falls vorhanden, gespeichert werden.

Тур	Kapazität [MB]	Anzahl der Messungen pro MB
CompactFlash Karte	• 256	1750
Interner Speicher - optional	• 256	1750

Laserlot

Typ: sichtbarer roter Laser, Klasse 2

Ort: in Instrumenten-Stehachse Genauigkeit Abweichung von der Lotlinie:

1.5 mm bei 1.5 m Instrumentenhöhe

Punktdurchmesser Laserpunkt: 2.5 mm bei 1.5 m Instrumentenhöhe

Triebe Typ: Endlose Horizontal- und Vertikaltriebe

Motorisierung Maximale Drehgeschwindigkeit: 50 gon/s

Stromversorgung Externe Versorgungsspannung: Nominal 12.8 V DC, Bereich 11.5 V-13.5 V

Interne Batterie Typ: Li-lon

Spannung: 7.4 V

Kapazität: GEB221: 4.4 Ah

Externe Batterie

Typ: NiMH Spannung: 12 V

Kapazität: GEB171: 9.0 Ah

Umweltspezifikationen

Temperatur

Тур	Temperaturbereich bei Betrieb [°C]	Lagertemperatur [°C]
TPS1200+	-20 bis +50	-40 bis +70
Leica CompactFlash Karten, alle Grössen	-40 bis +80	-40 bis +80
Interne Batterie	-20 bis +55	-40 bis +70
Bluetooth	-30 bis +60	-40 bis +80

Wasser- und Staubschutz

Тур	Schutz
TPS1200+	IP54 (IEC 60529)

Feuchtigkeit:

Тур	Schutz
TPS1200+	Max 95 % nicht kondensierend
	Den Auswirkungen von Kondensation sollte durch periodisches Austrocknen des Instruments entgegengewirkt werden.

Prismen

Тур	Additionskonstante [mm]	ATR	PS
Standardprisma, GPR1	0.0	Ja	Ja
Miniprisma, GMP101	+17.5	Ja	Ja
360° Prisma, GRZ4 / GRZ122	+23.1	Ja	Ja
360° Miniprisma, GRZ101	+30.0	Ja	nicht empfohlen
Reflexfolie S, M, L	+34.4	Ja	Nein
Reflektorlos	+34.4	Nein	Nein

Тур	Additionskonstante [mm]	ATR	PS
Maschinensteuerungs Power Prism, MPR122 Nur für Maschienensteuerungsanwendungen!	+28.1	Ja	Ja

Für ATR oder PS sind keine speziellen Prismen erforderlich.

Elektronische Zieleinweishilfe EGL

Arbeitsbereich: 5 - 150 m
Positioniergenauigkeit: 5 cm bei 100 m

Automatische Korrekturen

Die folgenden automatischen Korrekturen werden berücksichtigt:

- Ziellinienfehler
- Kippachsfehler
- Erdkrümmung
- Kreisexzentrizität
- Kompensatorfehler

- Höhenindexfehler
- Stehachsneigung
- Refraktion
- ATR Nullpunktfehler

7.10 Massstabskorrektur

Anwendung

Mit der Eingabe einer Massstabskorrektur können distanzproportionale Reduktionen berücksichtigt werden.

- · Atmosphärische Korrektur
- · Reduktion auf Meereshöhe
- Projektionsverzerrung

Atmosphärische Korrektur ΔD₁

Die angezeigte Schrägdistanz ist nur dann richtig, wenn die eingegebene Massstabskorrektur in ppm (mm/km) den zur Messzeit herrschenden atmosphärischen Bedingungen entspricht.

Die atmosphärische Korrektur berücksichtigt:

- Luftdruck
- Lufttemperatur
- relative Luftfeuchte

Für Distanzmessungen höchster Genauigkeit sollte die atmosphärische Korrektur auf 1 ppm genau bestimmt werden. Die folgenden Parameter müssen neu bestimmt werden.

Lufttemperatur auf 1°C


- Luftdruck auf 3 mbar
- relative Luftfeuchte auf 20%

Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Distanzmessung vor allem im extrem feuchten und heissen Klima.

Für Messungen hoher Genauigkeit muss die relative Luftfeuchtigkeit gemessen und zusammen mit Luftdruck und Temperatur eingegeben werden.

Luftfeuchtigkeitskorrektur

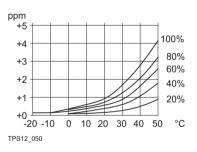

ppm Luftfeuchtigkeitskorrektur [mm/km] % relative Luftfeuchte [%] C° Lufttemperatur [°C]

Index n

Тур		Index n	Trägerwellenlänge [nm]
kom	binierter EDM	1.0002863	658

Der Index n wird nach der Formel von Barrel und Sears berechnet und gilt bei folgenden Parametern:

Luftdruck p: 1013.25 mbar

Lufttemperatur: 12 °C relative Luftfeuchte h: 60 %

Formeln

Formel für sichtbaren roten Laser

$$\Delta D_1 = 286.34 - \left[\frac{0.29525 \cdot p}{(1 + \alpha \cdot t)} - \frac{4.126 \cdot 10^{-4} \cdot h}{(1 + \alpha \cdot t)} \cdot 10^{x} \right]$$

ΔD₁ Atmosphärische Korrektur [ppm]

p Luftdruck [mbar]

t Lufttemperatur [°C]

h relative Luftfeuchte [%]

$$\alpha \qquad \frac{1}{273.15}$$

$$x = (7.5 * t / (237.3 + t)) + 0.7857$$

Wird der vom EDM verwendete Grundwert von 60% relativer Luftfeuchte beibehalten, beträgt der grösstmögliche Fehler der berechneten atmosphärischen Korrektur 2 ppm (2 mm/km).

Reduktion auf Meereshöhe ΔD_2

Die Werte ΔD_2 sind immer negativ und beruhen auf folgender Formel:

$$\Delta D_2 = -\frac{H}{R} \cdot 10^6$$
 ΔD_2 Reduktion auf Meereshöhe [ppm]
H Höhe des Distanzmessers [m]

TPS12 053

R 6.378 * 10⁶ m

Projektionsverzerrung ΔD_3


Die Grösse der Projektionsverzerrung richtet sich nach dem im betreffenden Land benützten Projektionssystem, für das es meist amtliche Tafelwerke gibt. Bei Zylinderprojektionen, z.B. Gauss-Krüger, gilt folgende Formel:

$$\begin{array}{c} \Delta D_3 = \frac{X^2}{2R^2} \cdot 10^6 \\ \\ \Delta D_3 = \frac{X^2}{2R^2} \cdot 10^6 \\ \\ \Delta D_3 = \frac{X^2}{X \cdot 10^6} \\ \\ X \cdot 10^6 \times 10^$$

In Ländern, in denen der Massstabsfaktor nicht 1 ist, kann diese Formel nicht direkt angewendet werden.


Atmosphärische Korrektur °C

Atmosphärische Korrektur in ppm mit Temperatur [°C], Luftdruck [mb] und Höhe [m] bei 60 % relativer Luftfeuchte.

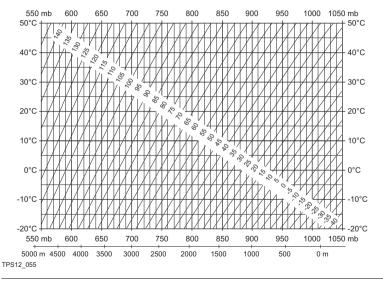


Atmosphärische Korrektur F

Atmosphärische Korrektur in ppm mit Temperatur [F], Luftdruck [inch Hg] und Höhe [ft] bei 60 % relativer Luftfeuchte.

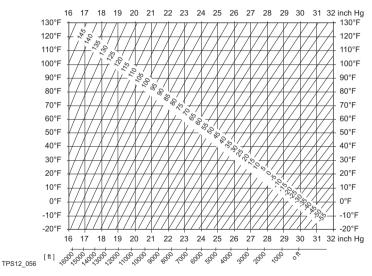

7.11 Reduktionsformeln

Messungen

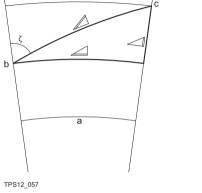

- a) Meereshöhe
- b) Instrument
- c) Prisma
- Schrägdistanz
- Horizontaldistanz
- ✓ Höhenunterschied

Reflektortypen

Die Reduktionsformeln sind gültig für Messungen zu allen Reflektortypen:

• Messungen auf Prismen, Reflexfolien und reflektorlose Messungen.

Formeln

Das Instrument berechnet die Schrägdistanz, Hoirzontaldistanz und den Höhenunterschied nach den folgenden Formeln:

$\triangle = D_0 \cdot (1 + ppm \cdot 10^{-6}) + mm$	D_0	angezeigte Schrägdistanz [m] unkorrigierte Distanz [m]
TPS12_058	ppm	atmosphärische Massstabskorrektur
		[mm/km]
	mm	Additionskonstante des Reflektors [mm]
\angle = Y - A · X · Y		Horizontaldistanz [m]
	\triangle	Höhenunterschied [m]
TPS12_059	Υ	
\triangle = X + B · Y ²	Χ	
	ζ	Vertikalkreisablesung
TPS12_060	Ă	$(1 - k/2) / R = 1.47 * 10^{-7} [m^{-1}]$
	В	$(1 - k) / 2R = 6.83 * 10^{-8} [m^{-1}]$
	k	0.13 (mittlerer Refraktionskoeffizient)
	R	6.378 * 106 m (Erdradius)

Erdkrümmung (1/R) und der mittlere Refraktionskoeffizient (k) werden automatisch bei der Berechnung der Horizontaldistanz und der Höhendifferenz berücksichtigt (sofern auf der Seite Refraktion in Hauptmenu: Konfig\Instrumenten Einstellungen...\TPS Korrekturen eingeschaltet). Die berechnete Horizontaldistanz bezieht sich auf die Standpunkthöhe, nicht auf die Reflektorhöhe.

Distanzmessproaramm Mittelbildung

Beim Distanzmessprogramm Mittelbildung werden folgende Werte angezeigt:

- Schrägdistanz als arithmetisches Mittel aller Messungen D
- Standardabweichung einer Einzelmessung s
- Anzahl Messungen n

Diese Werte werden wie folgt berechnet:

$$\overline{D} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} D_{i}$$

TPS12 061

Sum

Einzelmessung

Anzahl Messungen

$$s = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(D_{i} - \overline{D})^{2}}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}D_{i}^{2} - \frac{1}{n}(\sum\limits_{i=1}^{n}D_{i})^{2}}{n - 1}} \quad \frac{s}{\overline{D}}$$

messung Sum

Schrägdistanz als arithmetisches

Standardabweichung einer Einzel-

Mittel aller Messungen

 D_{i} Einzelmessuna

Anzahl Distanzmessungen n

Die Standardabweichung $S_{\overline{\text{D}}}$ des arithmetischen Mittels der Distanz kann wie folgt berechnet werden:

$$S_{\overline{D}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

TPS12 063

- Standardabweichung des arithme-S_D tischen Mittels der Distanz
- s Standardabweichung einer Einzelmessung
- Anzahl Messungen n

Internationale Beschränkte Herstellergarantie, Software Lizenzvertrag

Internationale Beschränkte Herstellergarantie

8

Dieses Produkt unterliegt den Geschäftsbedingungen der internationalen beschränkten Herstellergarantie die auf der Leica Geosystems Homepage unter http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty zum Download bereit steht oder von Ihrem Leica Geosytems Händler angefordert werden kann.

Die vorangehende Garantie gilt ausschliesslich und tritt anstelle aller anderen Garantien und Geschäftsbedingungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, tatsächlich oder kraft Gesetzes, statuarisch oder anderweitig, einschliesslich Garantien, Geschäftsbedingungen, spezifische Gebrauchstauglichkeit, befriedigende Qualität und nicht-Verletzung Rechte Dritter, die allesamt ausdrücklich abgelehnt werden.

Software Lizenzvertrag

Zu diesem Produkt gehört Software, die entweder auf dem Produkt vorinstalliert ist, oder auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt wird, oder auch, mit vorheriger Genehmigung von Leica Geosystems, aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Diese ist sowohl urheberrechtlich als auch anderweitig gesetzlich geschützt und ihr Gebrauch ist im Leica Geosystems Software-Lizenzvertrag definiert und geregelt. Dieser Vertrag regelt beispielsweise, aber nicht abschliessend,

Umfang der Lizenz, Gewährleistung, geistiges Eigentum, Haftungsbeschränkung, Ausschluss weitergehender Zusicherungen, anwendbares Recht und Gerichtsstand. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich jederzeit voll an die Bestimmungen dieses Leica Geosystems Software-Lizenzvertrags halten.

Der Vertrag wird mit den Produkten ausgeliefert und kann auch von der Leica Geosystems Homepage unter http://www.leica-geosystems.com/swlicense angeschaut und heruntergelanden oder bei Ihrem Leica Geosystems Händler angefordert werden.

Bitte installieren und benutzen Sie die Software erst, nachdem Sie den Leica Geosystems Software-Lizenzvertrag gelesen und die darin enthaltenen Bestimmungen akzeptiert haben. Die Installation oder der Gebrauch der Software oder eines Teils davon gilt als Zustimmung zu allen im Vertrag enthaltenen Bestimmungen. Sollten Sie mit den im Vertrag enthaltenen Bestimmungen oder einem Teil davon nicht einverstanden sein, dürfen Sie die Software nicht herunterladen, installieren oder verwenden. Bitte bringen Sie in diesem Fall die nicht benutzte Software und die dazugehörige Dokumentation zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb von 10 (zehn) Tagen zum Händler zurück, bei dem Sie die Software gekauft haben, und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück.

Stichwortverzeichnis

A	Einsetzen einer Silvi Karte 60
Abkürzungen12	Entfernen einer SIM Karte67
Akklimatisierung an die	LED Indikatoren69
Umgebungstemperatur98	Modems 65
Anschluss	Aufstellen des Instruments
SmartAntenna180	Als SmartStation59
Antenne	Fernbedienung73
GFU19 Aufsteckgehäuse mit Modem187	Konventionell54
Kommunikations-Seitendeckel184	Aufstellung
RadioHandle190	Als SmartStation59
SmartAntenna192	Fernbedienung73
Antennen	Konventionell54
Typ180	Ausgangsleistung
Anzeige38	GFU19 Aufsteckgehäuse mit Modem 187
Anzeige der aktuellen Justierwerte95	GFU24, Siemens MC75 185
Applikationsprogramm Messen87	Kommunikations-Seitendeckel 184
Aufsteckgehäuse	RadioHandle190
Anbringen und entfernen66	SmartAntenna192

Automatische Erkennung von Geräten57	Bedieneinheit1	94
Funkgeräte/Modems57	Benutzeroberfläche	34
RadioHandle58	Betriebstemperatur	
SmartAntenna57	SmartAntenna 1	82
SmartAntenna Adapter57	Blinkendes LED am Aufsteckgehäuse	71
Automatische Korrekturen199	Bluetooth, Icon	51
Automatische Zielerfassung ATR Beschreibung144	C	
Genauigkeit mit dem GPR1 Prisma172	CE	
Positionierung des Fadenkreuzes98	CompactFlash Karte22,	
Systemgenauigkeit172	Icon	
	Karte einsetzen	83
В	Karte entfernen	83
Batterie	Karte formatieren	85
Für das Instrument79	Sicherheitsanweisungen	83
Icon 52 Intern, SmartAntenna 181	D	
SmartAntenna	Datenkonvertierung	22
Technische Daten GEB171	Datenspeicherung	
	Dimensionen	
Technische Daten GEB221	Instrument1	95
Opersion17	SmartAntenna 1	80

SmartStation179	Technische Daten19
Distanzmessung	ENTER
IR Modus163	Entsperren, Tastatur4
LO Modus169	ESC
RL Modus166	F
Dokumentation4	•
Drive	FCC Hinweis
OMNI23	Fernrohr
	Formeln, Reduktion
E	Frequenzband
Editieren	GFU19 Aufsteckgehäuse mit Modem 18
Wert in Eingabefeld43	GFU24, Siemens MC75 18
Elektrische Daten, SmartAntenna181	Kommunikations-Seitendeckel18
Elektromagnetische Verträglichkeit EMV152	RadioHandle189
Elektronische Distanzmessung EDM	SmartAntenna19
Beschreibung14	
Icons48, 50	G
PinPoint R400, PinPoint R100015	GAT 3, Antenne
Elektronische Justierung94	Gebrauchsgefahren128
Elektronische Zieleinweishilfe EGL	Genauigkeit
Beschreibung15, 148	IR Modus 16-
Description 13, 140	LO Modus17

RL Modus167	Übersicht48
SmartStation177	Inhalt des Transportbehälters
Winkelmessung162	Für das Instrument25, 26
GeoC++ Software Entwicklungsumgebung21	Für SmartStation und RCS27, 28
Gewicht	Instrument
Instrument195	Dimensionen 195
SmartAntenna180	Ein- und ausschalten41
GFU19187	Gewicht 195
GFU24185	Ports194
GFU25187	Technische Daten193
GFU26187	Instrumentenbestandteile
GNSS = Global Navigation Satellite System 14	Instrumentenmodelle17
н	Interner Speicher22
· ·	Interner Speicher, Icon 52
Halterung, SmartAntenna180	J
Handbuch	
Gültigkeit dieser Gebrauchsanweisung4	Justierung
ı	der Dosenlibelle am Lotstock
lcons	Dosenlibelle am Dreifuss
Spezifisch für GPS50	Dosenlibelle am Instrument 110
Spezifisch für TPS49	elektronisch94
Opozinschi (i O49	

Kippachse (k)105	L	
kombiniert (I, q, i, c und ATR)100	Lagertemperatur	
Laserlot113	SmartAntenna	182
mechanisch95	Lagerung	118
Reflektorlose EDM113	Laserklassifizierung	
Überprüfen des Laserlotes113	Automatische Zielerfassung ATR	144
Vorbereitungen98	Elektronische Zieleinweishilfe EGL	148
Justierwerte	Integrierter Distanzmesser,	
Anzeige der aktuellen95	Sichtbarer Laser	139
K	Integrierter Distanzmesser,	
	Unsichtbarer Laser	137
Kommunikations-Seitendeckel	Laserlot	149
Anschaulichen Überblick mit der	PowerSearch PS	
SmartStation31	Laserlot	
Anschaulichen Überblick mit RadioHandle 32	Justierung	113
Technische Daten184	Technische Daten	
Kompensator193	LED Indikatoren	
Konvertierung, Datenkonvertierung23	Aufsteckgehäuse	69
Korrekturen	RadioHandle	
Automatisch199	SmartAntenna	63
Massstab200	LEICA Geo Office LGO Beschreibung	13 18

Libelle36, 193	Q	
Licht37	Quick Coding, Icon	52
Li-Ion Batterie181	Quick Set	
M	R	
Massstabskorrektur200	R1000	15
Mechanische Justierung95	R400	15
Menü, Auswahl42	RadioHandle	
Modem36	Aufstellung für Fernbedienung	73
MultiTech MTMMC-C	Beschreibung	
GFU19/GFU25, Technische Daten187	LED Indikatoren	75
0	Technische Daten	189
·	Reduktionsformeln	206
OMNI Drive23	Reinigen und Trocknen	119
P	Richtlinien für genaue Messergebnisse	90
Ports194	Rohdatenübertragung nach LGO	23
PowerSearch PS175	S	
Präzise Messungen95	Scrollbalken, Beschreibung	40
Prismen198	Seite	40
PROG36	Auswahl	42
Prüfen & Justieren94	Seite vor.	
	Selle voi	37

Seite zurück	Dimensionen	179
SHIFT36, 52	Genauigkeit	177
Sicherheitshinweise	Kommunikations-Seitendeckel	184
Siemens MC75	SmartAntenna	191
GFU24, Technische Daten185	Software	
SmartAntenna	Applikationsprogramme	21
Batterie81	Art der Software	20
Beschreibung17	Kundenspezifische	
Dimensionen179	Applikationsprogramme	21
Status63	Software laden	21
Stromversorgung24	Sprache der Software	20
Technische Daten191	Systemsoftware	20
SmartStation	Softwarekonzept	20
Anschaulichen Überblick31	Speicherung	196
Aufstellung59	Sperren, Tastatur	42
Beschreibung16	Spezifikationen, Umwelt	
Bestandteile16	SmartAntenna	182
Inhalt des Transportbehälters27, 28	Stativ, Wartung	115
Kommunikations-Seitendeckel17	Status	
SmartAntenna17	Modem in Aufsteckgehäuse	69
Technische Daten	RadioHandle	75

SmartAntenna63	Betrieb	197
Stromversorgung24	Lagerung	197
SmartAntenna181	Instrument	
Systemkonzept20	Betrieb	197
T	Lagerung	197
I 	Interne Batterie	
Tastatur34, 41	Betrieb	197
Bedienungskonzept41	Lagerung	197
Sperren und entsperren42	Terminologie	
Tasten35	Touchscreen, Bedienungskonzept	41
Tasten, alphanumerisch35	Transport	
Tasten, Funktionstasten36	Triebe	
Tasten, Hot Keys35		
Tasten, Kombinationen36	U	
Tasten, Pfeiltasten36	Übertragung von Rohdaten nach LGO	23
Technische Daten162	Umweltspezifikationen	197
Temperatur	SmartAntenna	182
Bluetooth	USER	35
Betrieb197		
Lagerung197	V	
CompactFlash Karte	Verantwortungsbereiche	
r r	Verwendungszweck	123

220

W

121
115
43
162

Total Quality Management: Unser Engagement für totale Kundenzufriedenheit.



Gemäss SQS-Zertifikat verfügt Leica Geosystems AG Heerbrugg, über ein Qualitäts-System, das den internationalen Standards für Qualitäts-Management und Qualitäts-Systeme (ISO 9001) und Umweltmanagementsysteme (ISO 14001) entspricht.

Mehr Informationen über unser TQM Programm erhalten Sie bei Ihrem lokalen Leica Geosystems Vertreter.

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland Phone +41 71 727 31 31

- when it has to be right

